



中华人民共和国国家标准

GB 30439.3—2013

工业自动化产品安全要求 第3部分：温度变送器的安全要求

Safety requirements for industrial automation products—
Part 3: Safety requirements for temperature transmitter

2013-12-31发布

2015-01-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 试验	6
5 标志和文件	9
6 防电击	13
7 防机械危险	25
8 耐机械冲击和撞击	25
9 防止火焰蔓延	27
10 设备的温度限值和耐热	31
11 防流体危险	34
12 防辐射(包括激光源)、声压力和超声压力	34
13 对释放的气体、爆炸和内爆的防护	34
14 元器件	34
附录 A(规范性附录) 接触电流的测量电路(见 6.3)	36
附录 B(规范性附录) 标准试验指(见 6.2)	39
附录 C(规范性附录) 电气间隙和爬电距离的测量	41
附录 D(规范性附录) 其间规定绝缘要求的零部件(见 6.4 和 6.5.2)	45
附录 E(规范性附录) 污染等级的降低	48
附录 F(规范性附录) 例行试验	49
 图 1 正常条件和单一故障条件下充电电容量限值	15
图 2 单一故障条件下瞬时可触及电压的短时最大持续时间[见 6.3.2a)]	16
图 3 使用钢球的撞击试验	26
图 4 说明防止火焰蔓延要求的流程图	27
图 5 挡板	29
图 6 结构要符合 9.3.1b)1) 规定的外壳底部的区域	29
图 7 球压试验装置	33
图 A.1 频率小于或等于 1 MHz 的交流和直流测量电路	36
图 A.2 频率小于或等于 100 Hz 的正弦交流和直流测量电路	37
图 A.3 电灼伤电流测量电路	37
图 A.4 潮湿接触电流的测量电路	38
图 B.1 刚性试验指(GB/T 16842—2008 的试具 11)	39
图 B.2 铰接式试验指(GB/T 16842—2008 的试具 B)	40

图 C.1 电气间隙和爬电距离测量方法的例子	41
图 D.1a)~d) 危险带电电路与正常条件下不超过 6.3.2 限值且具有可触及零部件的外部端子的 电路之间的防护	45
图 D.1e)~h) 危险带电电路与正常条件下不超过 6.3.2 限值且具有外部端子的其他电路之间的 防护	46
图 D.2a) 和 b) 不与其他可触及零部件相连的可触及件对内部危险带电电路的防护	46
图 D.2c) 和 d) 正常条件下不超过 6.3.2 限值的次级电路的可触及端子对初级危险带电电路的 防护	47
图 D.3 两个危险带电电路的外部可触及端子的防护	47
 表 1 符号	10
表 2 螺钉组件的拧紧扭矩	18
表 3 电网电源电路的电气间隙和爬电距离	20
表 4 由电网电源供电的电路的电气间隙	21
表 5 基本绝缘的试验电压	23
表 6 外壳底部允许的开孔	28
表 7 最大可获得电流值的限值	30
表 8 过流保护装置	30
表 9 正常条件下的表面温度限值	31
表 10 绕组的绝缘材料	31
表 11 脉冲承受电压	35
表 12 脉冲发生器的输出阻抗	35
表 C.1 污染登记表	41
表 E.1 给出了通过采用附加防护使内部环境污染等级的降低	48

前　　言

GB 30439—2013 的本部分的全部技术内容为强制性。

GB 30439《工业自动化产品安全要求》分为如下 18 个部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：压力/差压变送器的安全要求；
- 第 3 部分：温度变送器的安全要求；
- 第 4 部分：控制阀的安全要求；
- 第 5 部分：流量计的安全要求；
- 第 6 部分：电磁阀的安全要求；
- 第 7 部分：回路调节器的安全要求；
- 第 8 部分：电动执行机构的安全要求；
- 第 9 部分：数字显示仪表的安全要求；
- 第 10 部分：记录仪表的安全要求；
- 第 11 部分：可编程序控制器的安全要求；
- 第 12 部分：雷达物位计和超声物位计的安全要求；
- 第 13 部分：磁致伸缩液位计的安全要求；
- 第 14 部分：仪表电源的安全要求；
- 第 15 部分：工业过程测量和控制用信号配电、隔离、转换、报警处理单元的安全要求；
- 第 16 部分：差压流量计的安全要求；
- 第 17 部分：超声流量仪表的安全要求；
- 第 18 部分：压力仪表辅助装置的安全要求。

本部分为 GB 30439 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC 124)，全国测量、控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会(SAC/TC 338)归口。

本部分起草单位：重庆宇通系统软件有限公司、西南大学、福建上润精密仪器有限公司、杭州盘古自动化系统有限公司、中国四联仪器仪表集团有限公司、南京优倍电气有限公司、西门子(中国)有限公司、上海辰竹仪表有限公司、北京远东仪表有限公司、福州福光百特自动化设备有限公司、中山市东崎电气有限公司、厦门宇电自动化科技有限公司、浙江伦特机电有限公司、厦门安东电子有限公司、上海谷田自动化仪表有限公司、恩德斯豪斯自动化设备有限公司、安徽蓝德集团股份有限公司、北京维盛新仪科技有限公司、深圳万讯自控股份有限公司。

本部分主要起草人：岳周、冯伟、刘枫、赵亦欣、黄伟、邹崇、戈剑、郭豪杰、刘进、董健、冯晓平、王竹平、王悦、祁剑峰、周松明、周宇、曹炳养、吴加伦、肖国专、曹治中、何佳林、殷成楼、张宝春、袁敏勋。

工业自动化产品安全要求

第3部分：温度变送器的安全要求

1 范围

GB 30439 的本部分规定了工业过程中使用的温度变送器(以下简称变送器)防电击和电灼伤、防机械危险、防火焰从变送器内向外蔓延、防过高温的影响的安全内容。

本部分不包括与安全无关的设备的功能、性能或其他特性、运输包装的有效性、电磁兼容(EMC)要求、功能安全、对爆炸环境的防护措施、维修(修理)、维修(修理)人员的防护。

本部分适用于工业过程测量和控制用的变送器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1633—2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定
- GB/T 3098.1—2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
- GB/T 3098.3—2000 紧固件机械性能 紧定螺钉
- GB/T 4207—2003 固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法
- GB 4208—2008 外壳防护等级(IP 代码)
- GB 4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求
- GB/T 5465.2—2008 电气设备用图形符号 第2部分：图形符号
- GB/T 7354—2003 局部放电测量
- GB 9364.1—1997 小型熔断器 第1部分：小型熔断器定义和小型熔断体通用要求
- GB 9364.2—1997 小型熔断器 第2部分：管状熔断体
- GB 9364.3—1997 小型熔断器 第3部分：超小型熔断体
- GB 9364.4—2006 小型熔断器 第4部分：通用模块熔断体
- GB/T 11020—2005 固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性试验方法清单
- GB/T 11021—2007 电气绝缘 耐热性分级
- GB/T 11918—2001 工业用插头插座和耦合器 第1部分：通用要求
- GB/T 11919—2001 工业用插头插座和耦合器 第2部分：带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求
- GB/T 12113—2003 接触电流和保护导体电流的测量方法
- GB 14048.1—2006 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则
- GB 14048.3—2008 低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器
- GB/T 16842—2008 外壳对人和设备的防护 检验用试具
- GB/T 16927(所有部分) 高压试验技术
- GB/T 16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验
- GB/T 16935.3—2005 低压系统内设备的绝缘配合 第3部分：利用涂层、罐封和模压进行防污保护

IEC 60027-3:2002 电工技术用文字符号 第3部分:对数和有关量及其单位(Letter symbols to be used in electrical technology—Part3: logarithmic and related quantities and their units)

ANSI/UL 248-14:2004 低压熔断器安全标准 第14部分:辅助熔断器(Standard for safety for low-voltage fuses—Part 14:Supplemental fuses)

3 术语和定义

GB 4793.1—2007 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB 4793.1—2007 中的某些术语和定义。

除另有规定外,“电压”值和“电流”值均指交流、直流,或者合成的电压或电流的有效值。

3.1 设备和设备的类别

3.1.1

固定式设备 fixed equipment

固定在支撑件上的或需另外固定在特定位置上的设备。

[GB 4793.1—2007,定义 3.1.1]

3.1.2

永久性连接式设备 permanently connected equipment

预定要用螺钉接线端子或其他可靠方法与建筑物安装配线连接的设备。

3.1.3

便携式设备 portable equipment

一种封闭式装置,它在操作中可移动,或者可连同电源把它方便地从一个地点移至另一个地点。例如,编程和调试工具(PADT)和测试装置(TE)。

3.1.4

手持式设备 hand-held equipment

一种可用一手提携而另一手操作的设备。

3.1.5

工具 tool

为帮助人来执行某种机械功能而使用的,包括钥匙和硬币在内的外部设备。

[GB 4793.1—2007,定义 3.1.5]

3.2 零部件和附件

3.2.1

端子 terminal

为使装置(设备)与外部导体相连而提供的一种元件。

注:端子可以含有一个或几个接触件,因此该术语也包括插座、连接器等。

3.2.2

功能接地端子 functional earthing terminal

用来直接与测量电路或控制电路的某一点,或者直接与某个屏蔽部分进行电气连接的,而且预定还要用来为安全目的以外的任何功能目的接地的端子。

3.2.3

保护导体端子 protective conductor terminal

为安全目的而与设备的导电零部件相连接的,而且预定还要与外部保护接地系统相连接的端子。

3.2.4

保护导体 protective conductor

为安全目的(例如,防电击保护)而提供的导体。

3.2.5

外壳 enclosure

提供适用于预期应用保护类型和保护等级的壳体。

[GB 4793.1—2007, 定义 3.2.4]

3.2.6

挡板 barrier

防止从任何正常接近的方向直接接触而提供的零部件。

[GB 4793.1—2007, 定义 3.2.5]

3.3 电气量值

3.3.1

额定(值) rated (value)

通常由制造商针对元器件、装置或设备达到某一工作状态而给出的量值。

[GB 4793.1—2007, 定义 3.3.1]

3.3.2

额定值 rating

一组额定值和工作条件。

[GB 4793.1—2007, 定义 3.3.2]

3.3.3

工作电压 working voltage

当设备在正常使用的条件下工作时,所考虑的绝缘或元器件上所承受到的或能够承受的最高电压。

注 1: 瞬时电压不考虑。

注 2: 开路条件和正常条件均要考虑。

3.4 试验

3.4.1

型式试验 type test

对产品的一个或多个具代表性项目所做的符合性测试。

[GB 4793.1—2007, 定义 3.4.1]

3.4.2

例行试验(常规试验) routine test

在制造期间或之后,对各项技术指标所做的一致性测试。

[GB 4793.1—2007, 定义 3.4.2]

3.5 安全术语

3.5.1

(零部件的)可触及 accessible(of a part)

当按 6.2 的规定能用标准试验指或试验针触及的。

[GB 4793.1—2007, 定义 3.5.1]

3.5.2

危险 hazard

潜在的伤害源。

3.5.3

危险带电 hazardous live

指能够在正常使用条件或单一故障条件下引起电击或电灼伤。

适用于正常使用条件下的值见 GB 4793.1—2007 中 6.3.1 的规定;适用于单一故障条件下的值见 GB 4793.1—2007 中 6.3.2 的规定。

3.5.4

电网电源 mains

设计成使有关设备需要与其连接的、为设备提供电力为目的的低压供电系统。

3.5.5

电网电源电路 mains circuit

预定要与供电电源连接的、为设备提供电力的电路。

3.5.6

保护阻抗 protective impedance

被视为无故障的单一部件,部件的组合,或者基本绝缘与限流/限压器件的组合。其阻抗、结构和可靠性是这样的,在危险带电部件与可触及导电零部件之间进行连接时,它提供正常条件和单一故障条件下本部分所要求的一定程度的保护。

3.5.7

保护连接 protective bonding

为使可触及导电零部件或保护屏与供外部保护导体连接用的装置具有电气连续性而进行的电气连接。

3.5.8

正常使用 normal use

按使用说明或按明显的预期用途的说明进行的操作,包括待机。

多数情况下,正常使用也指正常条件,因为使用说明书会警告用户不要在非正常条件下使用变送器。

3.5.9

正常条件 normal condition

所有防范危险的保护措施均完善的条件,即无故障条件。

3.5.10

单一故障条件 single fault condition

防止危险的一个防护措施发生失效的条件或可能引起某种危险而出现一个故障的条件。

注:如果某个单一故障条件会不可避免地引起另一个单一故障条件,则这样的两个故障被认为是一个单一故障条件。

3.5.11

操作人员 operator

按设备的预期用途来操作设备的人。

注:操作人员应当为这一目的而接受适当的培训。

3.5.12

责任者 responsible body

负责设备的使用或维护和确保操作人员得到足够培训的个人或组织。

3.5.13

潮湿场所 wet location

可能存在水或其他导电液体,而且由于人体与设备之间的潮湿接触或人体与环境之间的潮湿接触而可能使人体阻抗减少的场所。

3.6 绝缘

3.6.1

基本绝缘 basic insulation

危险带电零部件的绝缘,它提供基本保护。

[GB 4793.1—2007, 定义 3.6.1]

3.6.2

附加绝缘 supplementary insulation

除了基本绝缘外还采用的独立的绝缘,用于故障保护。

[GB 4793.1—2007, 定义 3.6.2]

3.6.3

双重绝缘 double insulation

由基本绝缘和附加绝缘构成的绝缘。

[GB 4793.1—2007, 定义 3.6.3]

3.6.4

加强绝缘 reinforced insulation

危险带电零部件的绝缘,它提供等效于双重绝缘的防电击保护等级。

注: 加强绝缘可包含若干层,对这些层不能单独地作为基本绝缘或附加绝缘进行试验。

[GB 4793.1—2007, 定义 3.6.4]

3.6.5

污染 pollution

会导致介电强度或表面电阻率降低的固态、液态或气态(电离气体)的附加的外来物质。

3.6.6

污染等级(在微环境中) pollution degree (in the micro-environment)

为了测定电气间隙和爬电距离,将微环境的污染等级定为以下 3 个等级。

注 1: 外部物质和水分的积聚会引起被污染的绝缘体导电。

注 2: 对污染等级 2 和污染等级 3 给出的最小电气间隙是基于经验而不是原始数据。

3.6.6.1

污染等级 1 pollution degree 1

无污染或只有干燥的非导电性污染,该污染无不利影响。

[GB 4793.1—2007, 定义 3.6.6.1]

3.6.6.2

污染等级 2 pollution degree 2

通常仅有非导电性污染,但偶尔也会由于凝露而短时导电。

3.6.6.3

污染等级 3 pollution degree 3

导电污染或干燥的非导电污染由于凝露而变成导电。

注: 在这种条件下,设备通常要防止暴露于直射的日光、降雨、强烈的风压中,但不用控制温度或湿度。

3.6.7

电气间隙 clearance

两个导电零部件之间的空间最短距离。

按照 GB/T 16935.1—2008 中 1.3.2 的规定。

3.6.8

爬电距离 creepage distance

沿绝缘固体材料表面两个导电零部件之间的最短距离。

[GB 4793.1—2007, 定义 3.6.8]

4 试验

4.1 概述

GB 30439 的本部分中的所有试验均是在变送器或零部件的样品上进行的型式试验。这些试验的唯一目的是要检验设计和结构是否确保符合本部分要求。此外,制造厂应当对所生产的、同时具有危险带电零部件和可触及导电零部件的变送器或零部件 100% 的进行附录 F 规定的例行试验。

对满足本部分规定的相关标准要求且按这些要求使用的变送器的分组件,在整个变送器的型式试验期间不必再重复进行试验。

应当通过所有适用的试验来检验是否符合本部分要求,但如果对变送器的检查确能证明肯定能通过某项试验,则该项试验可以省略。试验在下面条件下进行:

- 基准试验条件(见 4.3);
- 故障条件(见 4.4)。

注:如果在进行符合性试验时,某个所施加的或测得的量值(如电压)的实际值由于有误差而存在不确定性,则:

- 制造商要确保施加的值至少是规定的试验值;
- 试验部门要确保施加的值不大于规定的试验值。

4.2 试验顺序

除本部分另有规定外,试验顺序可以任选。在每项试验后应当仔细对受试变送器进行检查。如果对试验的结果有怀疑,怀疑如果试验顺序颠倒,任何前面的各项试验是否真能通过,则前面的这些试验应当重复进行。如果故障条件下的试验会损坏变送器,则这些试验可以放在基准试验条件下的试验之后。

4.3 基准试验条件

4.3.1 环境条件

除本部分另有规定外,试验场所应当具备下述环境条件:

- a) 温度:15 °C~35 °C;
- b) 相对湿度:不超过 75 %;
- c) 大气压力:75 kPa~106 kPa;
- d) 无霜冻、凝露、渗水、淋雨和日照等。

4.3.2 变送器状态

除另有规定外,每项试验应当在组装好的能正常使用的变送器上、且在 4.3.2.1~4.3.2.8 规定的最不利的组合条件下进行。

应当按制造商说明书的规定来进行安装。

4.3.2.1 变送器位置

变送器处于正常使用时的任一位置,且任何通风不受阻挡。

4.3.2.2 附件

由制造商建议的或提供的、与变送器一起使用的附件和操作人员可更换的零部件应当连接或不连接。

4.3.2.3 盖子和可拆除的零部件

不用工具就能拆除的盖子或零部件应当拆除或不拆除。

4.3.2.4 电源

应当符合下面的要求:

- a) 供电电压应当在变送器能设置的任何额定供电电压的 90%~110%之间,或者如果对变送器规定出要适应更大的电压波动,则供电电压应当达到该波动范围内的任何电压;
- b) 使用直流电源的变送器应当分别按正常极性连接和相反极性连接;
- c) 基准试验电源的一个极应当处于地电位或接近地电位。

4.3.2.5 接地端子

如果有保护接地端子,则应当接到大地。功能接地端子应当接地或不接地。

4.3.2.6 控制件

操作人员能手动调节的控制件应当设置在任何位置上,但下列情况除外:

- a) 电源选择装置应当设置在正确的位置上;
- b) 如果标在变送器上的制造商的标志禁止组合设置,则不得进行组合设置。

4.3.2.7 连接

变送器应当按其预定用途进行连接或不连接。

4.3.2.8 输出

对于提供电输出的变送器:

- a) 变送器的工作状态应当能对额定负载提供额定输出功率;
- b) 对任何输出,额定负载阻抗应当连接或不连接。

4.4 单一故障条件下的试验

4.4.1 概述

应当按下面要求:

- a) 检查变送器及其电路图通常就能判断是否有可能引起危险的和因此是否应当施加的故障条件;
- b) 除了能证明某个特定的故障条件不可能引起危险外,各项故障试验均应当进行;
- c) 变送器应当在基准试验条件(见 4.3)的最不利的组合条件下工作,对不同的故障,这些组合条件可以有所不同,在进行每一个试验时应当记录这些组合条件。

4.4.2 故障条件的施加

故障条件应当包括 4.4.2.1~4.4.2.6 规定的故障条件。这些故障条件一次只能施加一个，并应当按任何方便的顺序依次施加，不能同时施加多个故障，除非这些故障是施加某故障后引发的结果。

在每一次施加故障条件后，变送器或零部件应当能通过 4.4.4 的适用的试验。

4.4.2.1 保护阻抗

- a) 如果保护阻抗是由元器件的组合来组成的，则应当将每个元器件短路或开路，选择其中较为不利者。
- b) 如果保护阻抗是由基本绝缘和限流或限压装置来组成的，则基本绝缘和限流或限压装置这两者均应当承受单一故障条件，一次施加一个故障条件。对基本绝缘应当进行短路，而对限流或限压装置应当进行短路或开路，选择其中较为不利者。

4.4.2.2 保护导体

保护导体应当断开，但对永久性连接式设备或使用符合 GB/T 11918—2001 和 GB/T 11919—2001 的连接器的电源除外。

4.4.2.3 电源变压器

4.4.2.3.1 概述

电源变压器的次级绕组应当按照 4.4.2.3.2 的规定将其短路，并按 4.4.2.3.3 的规定将其过载。

在一个试验中损坏的变压器，允许修复或更换后再做下一个试验。

4.4.2.3.2 短路

在正常使用时接负载的每一个不带抽头的输出绕组和带抽头输出绕组的每一部分应当依次进行试验，一次试验一个输出绕组来模拟负载短路。试验中过流保护装置保持在位，所有其他绕组接负载或不接负载，选择正常使用的负载条件较为不利者。

4.4.2.3.3 过载

每一个不带抽头的输出绕组和带抽头的输出绕组的每一部分应当依次进行过载试验，一次试验一个。其他绕组接负载或不接负载，选择正常使用的负载中较为不利者。如果在 4.4 的故障条件试验时出现任何过载，则各次级绕组应当承受那些过载。

在绕组上跨接一个可变电阻器来进行过载试验。电阻器尽可能快地进行调节，如有必要，在 1 min 后再次进行调节来保持该适用的过载。以后允许不再作进一步的调节。

如果用电流断路装置来提供保护，则过载试验电流为过流保护装置刚好能导通 1 h 的最大电流。试验前，保护装置用可以忽略阻抗的连接来代替。如果该试验电流值不能从保护装置的规范中获得，则要通过试验来确定。

对设计成当达到规定的过载时输出电压即消失的变送器，过载要缓慢地增加，达到刚好在引起输出电压消失的该过载点靠前的一个过载点。

在所有的其他情况下，该过载是从变压器能获得的最大输出功率。

4.4.2.4 电路和零部件之间的绝缘

在电路和零部件之间，对低于针对基本绝缘规定的量值的绝缘应当将其短路，以检验是否能防止火

焰的蔓延。

4.4.2.5 一种以上类型的电源供电的变送器

设计成可由一种以上类型的电源供电的变送器应当同时与这些电源相连,除非在结构上能阻止这样的连接。

4.4.2.6 输出

应将各个输出短路,一次短路一个。

4.4.3 试验持续时间

应当使变送器一直工作到由所施加的故障产生的结果不可能再有进一步的变化为止。每项试验一般限制在 1 h 以内,因为单一故障条件引发的二次故障通常就在那段时间内显现出来。如果有迹象表明最终可能产生火焰蔓延或人身伤害的危险,则试验应当一直继续到出现这些危险为止,或者最长时间为 4 h,除非在此之前出现危险。

4.4.4 施加故障条件后的符合性

4.4.4.1 温度

通过测量外壳的外表面或能易于触及到的零部件外表面的温度来检验温度防护是否符合要求。

零部件的温度在环境温度为 40 °C 时,或者如果环境温度更高,则在最高额定环境温度时,不得超过 105 °C。

该温度是通过测量表面或零部件的温升加上 40 °C,或者如果高于 40 °C,则加上最高额定环境温度来确定。

4.4.4.2 火焰蔓延

通过将变送器放在白色薄棉纸包裹的软木材表面上,变送器上包上纱布来检验着火蔓延的防护是否符合要求。熔融金属、燃烧的绝缘物、带火焰的颗粒等不得滴落到放置变送器的表面上,而且棉纸或纱布不得炭化、灼热或起火。如果不可能引发危险,则绝缘材料的熔化应当忽略不计。

4.4.4.3 其他危险

按第 7 章和第 8 章的规定来检验其他危险防护要求是否合格。

5 标志和文件

5.1 标志

5.1.1 概述

变送器上应当标有符合 5.1.2~5.2 规定的标志。除了内部零部件的标志外,这些标志应当从外部就能看见,或者如果盖子是预定要由操作人员来拆下或打开的,则在不用工具拆下盖子后,这些标志应当从外部就能看见。适用于整台变送器的标志不得标在操作人员不用工具就能拆卸的零部件上。

量值和单位的文字符号应当符合 IEC 60027-3:2002 的规定,如果适用,图形符号应当符合表 1 的规定。符号无颜色要求。图形符号应当在文件中解释。

注 1: 如果适用应当使用 IEC 和 ISO 规定的符号。

注 2: 标志不得标在变送器的底部。

通过目视检查来检验是否合格。

5.1.2 标识

变送器应当至少标有下列内容：

- a) 制造商或供应商的名称或商标。
- b) 型号、名称或能识别变送器的其他方法。如果标有相同识别标志(型号)的变送器是在一个以上的生产场地制造的，则对每一个生产场地制造的变送器，其标志应当能识别出变送器的生产产地。

注：工厂地点的标志可以采用代码，而且不必标在变送器的外部。

通过目视检查来检验是否合格。

5.1.3 电源

变送器应当标有以下信息：

- a) 电源性质。
 - 1) 交流：额定电网电源频率或频率范围；
 - 2) 直流：表 1 的符号 1；

注：就提供信息而言，标出下列内容可能是有益的：

——预定用交流电的设备用表 1 中的符号 2；
——适合交直流两用的设备用表 1 中的符号 3；

- b) 额定电源电压值或额定电源电压范围。

注：也可以标出额定电压波动值。

- c) 接上所有附件或插件模块时的最大额定功率，单位 W，或者最大额定电源电流。如果变送器可以使用一个以上的电压范围，则应当对应每个电压范围分别标出，除非最大值与最小值相差不大于平均值的 20%。

注：4 mA~20 mA 二线制的变送器不适用。

- d) 对操作人员能设置成使用不同额定电源电压的变送器，应当装有设置变送器电压的指示装置。如果变送器在结构上做成不用工具就能改变电源电压的设置，则在改变电压设置的操作时也应当能同时改变电压的指示。

通过目视检查，以及通过测量功率或电源电流来检验 5.1.3c) 规定的标志是否合格。测量应当在电流达到稳定状态后(通常 1 min 后)进行，以避免计入任何起始冲击电流。变送器应当处在消耗最大功率的状态。不考虑瞬态值，测得值大于标志值时，不得超过标志值的 10%。

表 1 符号

序号	符号	标准	说明
1	— — —	GB/T 5465.2—2008(5031)	直流
2	~~~~~	GB/T 5465.2—2008(5032)	交流
3	~~~~~	GB/T 5465.2—2008(5033)	交直流
4	3 ~~~		三相交流
5	— —	GB/T 5465.2—2008(5017)	接地端子

表 1 (续)

序号	符号	标准	说明
6		GB/T 5465.2—2008(5019)	保护导体端子
7		GB/T 5465.2—2008(5020)	机箱或机架端子
8		GB/T 5465.2—2008(5021)	等电位
9		GB/T 5465.2—2008(5007)	通(电源)
10		GB/T 5465.2—2008(5008)	断(电源)
11		GB/T 5465.2—2008(5172)	全部由双重绝缘或加强绝缘保护的单元
12			小心, 电击危险
13		GB/T 5465.2—2008(5041)	小心, 烫伤
14		ISO 7000	小心, 危险(见注)
15		GB/T 5465.2—2008(5268)	双位按钮控制的“按入”状态
16		GB/T 5465.2—2008(5269)	双位按钮控制的“弹出”状态
注:要求制造商说明在标有该符号的所有情况下都必须查阅文件,见 5.4.1。			

5.1.4 端子、连接件和操作装置

如果对安全是有必要的话,则对端子、连接器、控制件以及指示器的任何连接件应当给出其用途的指示。如果没有足够的空间,可以使用表 1 的符号 14。

注: 对多针连接器的各个插针不必进行标志。

下列端子应当按下面的规定进行标志:

- a) 功能接地端子用表 1 的符号 5;
- b) 保护导体端子用表 1 的符号 6;
- c) 与可触及导电零部件相连的可触及功能端子,应当标上这种连接情况的指示。

通过目视检查来检验是否合格。

5.2 警告标志

警告标志在变送器准备作正常使用时就能看见。如果某个警告标志适用于变送器的某个特定部

分，则该标志应当标在该特定的部分上或标在其附近。

警告标志的尺寸应当按如下规定：

- a) 符号高度至少应当 2.75 mm, 文字高度至少应当为 1.8 mm, 文字在颜色上应当与背景颜色形成反差。
- b) 在材料上模注、模压或蚀刻的符号或文字的高度至少应当为 2.0 mm, 如果不打算在颜色上形成反差，则这些符号或文字至少应当具有 0.5 mm 的凹陷深度或凸起高度。

如果为了保持变送器提供的防护而需要责任者或操作人员去查阅说明书，则变送器应当标有表 1 的符号 14 不需要与在说明书中做出的解释的符号一起使用。

警告标志在 5.1.4 和 5.4.1 中规定。

通过目视检查来检验是否合格。

5.3 标志耐久性

符合 5.1.2~5.2 要求的标志应当在正常使用条件下保持清晰可辨，并能耐受由制造商规定的清洁剂的影响。

通过目视检查，以及通过对变送器外侧的标志进行下述耐久性试验来检验是否合格。用布沾上规定的清洁剂（如果没有规定，则沾上异丙醇），用手不加过分压力地擦拭 30 s。

在上述处理后，标志仍应当清晰可辨，粘贴标牌不得出现松脱或卷边。

5.4 文件

5.4.1 概述

为了安全目的，应当随同变送器提供含有下述内容的文件：

- a) 变送器的预定用途；
- b) 技术规范；
- c) 使用说明；
- d) 可从其获得技术帮助的制造商或供货商的名称和地址；
- e) 5.4.2~5.4.5 规定的信息。

如果适用，警告语句和对标在变送器上的警告符号所做的清楚的解释应当在说明书中给出，或者将其永久、清晰地标在变送器上。特别是应当给出一段叙述，说明在标有表 1 符号 14 的所有的情况下均需要查阅文件，以便弄清楚潜在危险的性质以及必须采取的任何应对措施。

注：如果正常使用涉及对危险材料的处理，则要给出正确使用和安全措施的说明。如果变送器制造商规定或提供任何危险材料，则还要给出该危险材料的成分和正确处理的程序。

通过目视检查来检验是否合格。

5.4.2 变送器额定值

文件应当包含下列信息：

- a) 电源电压或电压范围，以及功率或电流额定值；
- b) 所有输入和输出连接的说明；
- c) 为变送器设计给定的环境条件范围的说明；
- d) 标明变送器防护等级的说明。

通过目视检查来检验是否合格。

5.4.3 变送器安装

文件应当包括安装和特定的交付使用的说明（下面列出各种例子），以及如果对安全是必要的话，还

应当包括在变送器安装和交付使用过程中可能发生的危险的警告：

- a) 装配、定位和安装要求；
- b) 接地说明；
- c) 与电源的连接；
- d) 对永久性连接式设备电源布线的要求；
- e) 通风要求；
- f) 特殊维护要求；

通过目视检查来检验是否合格。

5.4.4 变送器的操作

如果适用，使用说明应当包括：

- a) 操作控制件及其用于各种操作方式的标识；
- b) 与附件和其他设备互连的说明，包括指出适用的附件、可拆卸的零部件和任何专用的材料；
- c) 在变送器上使用的与安全有关的符号的解释；
- d) 消耗材料更换的说明；
- e) 清洗和消毒的说明。

在说明书中应当说明，如果不按制造商规定的方法来使用变送器，则可能会损害变送器所提供的防护。

通过目视检查来检验是否合格。

5.4.5 变送器的维护

对责任者为安全目的而需要涉及的预防性维护和检查应当给出足够详细的说明。

注：说明要建议责任者为检验变送器是否仍处于安全状态而必须进行的任何试验。说明还要给出警告，说明重复进行本部分的任何试验有可能损伤变送器和降低对危险的防护。

制造商应当规定出只能由制造商或其代理机构才能检查或提供的任何零部件。

通过目视检查来检验是否合格。

6 防电击

6.1 概述

变送器在正常条件(见 6.4)和单一故障条件(见 6.5)下均应当保持防电击，变送器的可触及零部件不得出现危险带电(见 6.3)。

通过按 6.2 的规定来确定是否可触及零部件以及测量是否达到 6.3 规定的限值，然后通过 6.4～6.10 的试验来检验是否合格。

本章不适用于依靠低于安全电压供电的变送器。

注：安全电压的值见 GB 4793.1—2007 的 6.3.1。

6.2 可触及零部件的判定

除能明显看出者外，判定零部件是否可触及应当按 6.2.1 的规定来进行。除有规定者外，对试验指(见附录 B)和试验针不得施加作用力。如果用试验指或试验针能接触到这些零部件，或者如果打开不认为是提供适当绝缘(见 6.9.1)的盖子能接触到这些零部件，则认为这些零部件是可触及的。

如果在正常使用时操作人员预定会采取使零部件增加可触及性的任何操作(使用或不使用工具)，则应当在 6.2.1 的检查前采取这样的操作。这样操作的例子包括：

- a) 移开盖子；
- b) 打开门；
- c) 拆除零部件。

对机柜安装或面板安装的变送器,这种变送器在进行 6.2.1 检查前应当按制造商说明书的规定安装好。对这样的变送器,要假定操作人员的位置处于面板的正面。

6.2.1 检查

在每一个可能的位置上施加铰接式试验指。如果通过加力零部件会成为可触及,则施加刚性试验指,同时施加 10 N 的力。施加的力要通过试验指的指尖施加,以避免出现楔入或撬开的动作。试验对所有的外部表面进行,包括底部。但是,对能接受插件式模块的变送器,铰接式试验指的指尖仅需插入到离变送器开口处 180 mm 的深度。

6.3 可触及零部件的允许限值

6.3.1 概述

在可触及零部件与参考试验地之间,电压、电流、电荷不得超过 6.3.2 正常条件下的限值,也不得超过 6.3.3 单一故障条件下的限值。

6.3.2 正常条件下的限值


在正常条件下有关量值大于下列限值即被认为是危险带电。只有当电压值超过 a)的限值时,才采用 b)和 c)的限值。

- a) 当电压限值为有效值 33 V 和峰值 46.7 V,或者直流值 70 V。
- b) 电流限值:
 - 1) 当用图 A.1 的测量电路测量时,对正弦波电流为有效值 0.5 mA,对非正弦波或混合频率电流为峰值 0.7 mA,或者直流值 2 mA。如果频率不超过 100 Hz,可以用图 A.2 的测量电路。
 - 2) 当用图 A.3 的测量电路时,有效值 70 mA,这一限值涉及较高频率下可能的灼伤。
- c) 电容的电荷限值为 45 μ C。

6.3.3 单一故障条件下的限值

在单一故障条件下有关量值大于下列限值即被认为是危险带电。只要电压超过 6.3.3a)的限值,则还要采用 6.3.3b)和 6.3.3c)的限值。

- a) 电压限值为有效值 55 V 和峰值 78 V,或者直流 140 V;对瞬时电压,其限值为图 2 的规定值,在 50 k Ω 电阻器上测量。
- b) 电流值:
 - 1) 当用图 A.1 测量电路测量时,对正弦波电流为有效值 3.5 mA,对非正弦波或混合频率电流为峰值 5 mA;或者直流 15 mA。如果频率不超过 100 Hz,可以用图 A.2 测量电路;
 - 2) 当用图 A.3 的测量电路测量时,有效值 500 mA,这一限值涉及较高频率下可能的灼伤。
- c) 电容量限值见图 1 的规定值。

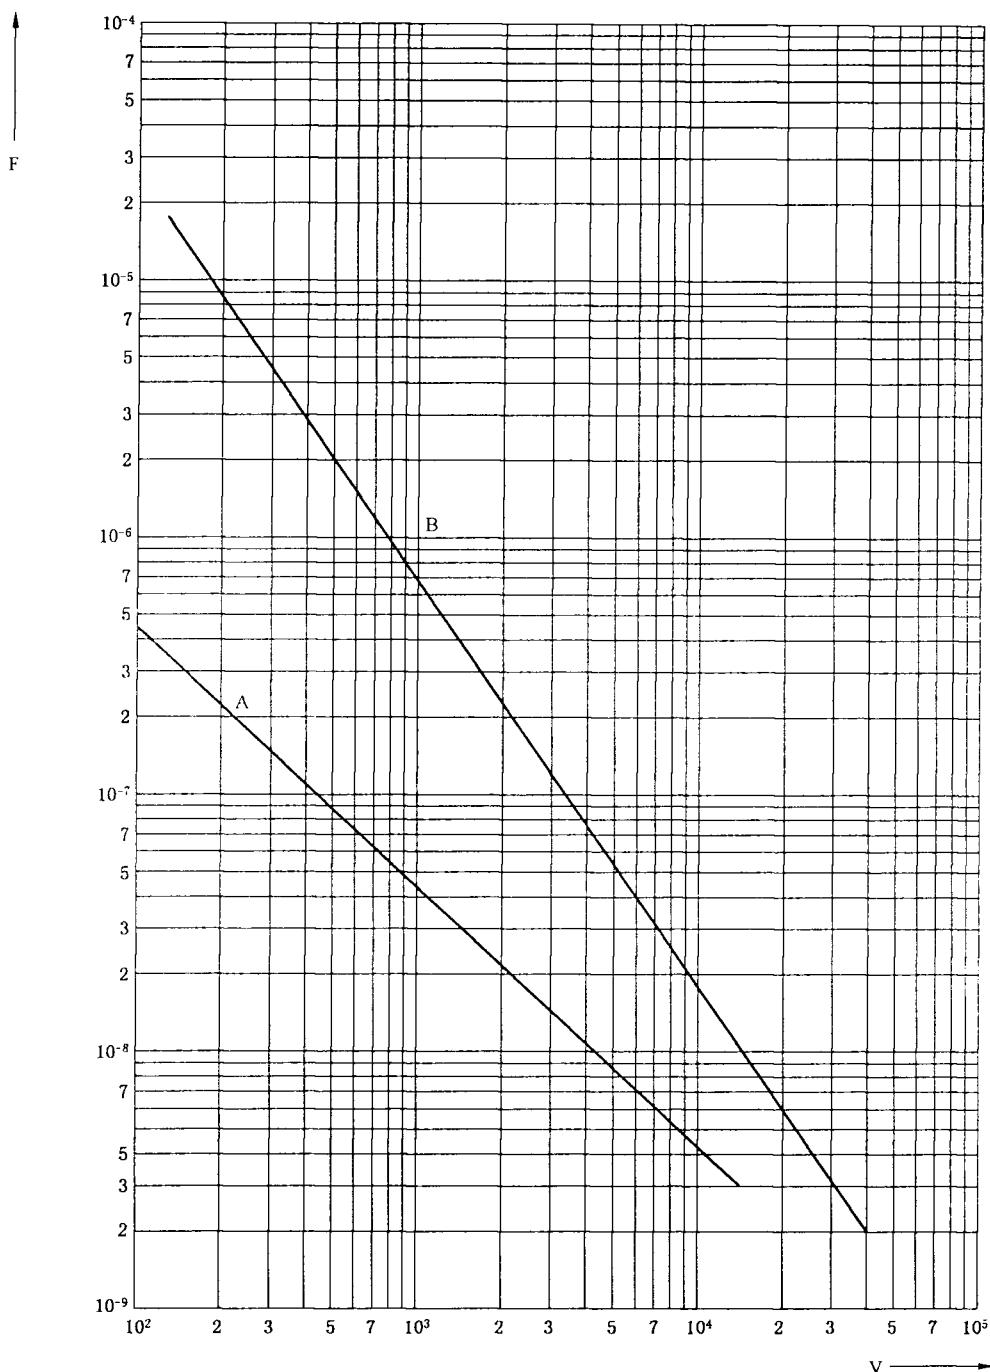

说明：

A——交流限值；B——直流限值。

图 1 正常条件和单一故障条件下充电电容量限值

6.4 正常条件下的防护

应当采用下面一个或一个以上的措施来防止可触及零部件成为危险带电：

- a) 基本绝缘(见附录 D)；
- b) 外壳或挡板；
- c) 阻抗。

外壳或挡板应当满足 8.1 的刚度要求。如果外壳或挡板用绝缘来提供防护，则它们应当满足基本绝缘的要求。


可触及零部件与危险带电零部件之间的电气间隙和爬电距离应当满足 6.7 的要求和基本绝缘适用的要求。

可触及零部件和危险带电零部件之间的固体绝缘应当能通过 6.8 对应基本绝缘的电压试验。

注：如果能通过 6.8 的介电强度试验，对固体绝缘无最小厚度要求。但是，在机械或热应力条件下，需要考虑第 8 章、第 9 章和第 10 章的要求。固体绝缘的局部放电试验在考虑中。应当采用下面一个或一个以上的措施来防止可触及零部件成为危险带电。

通过下面的测量和试验来检验是否合格：

- 1) 通过 6.2 的判断与 6.3.2 的测量，确定可触及零部件是否危险带电；
- 2) 按 6.7 的规定检查或测量电气间隙和爬电距离；
- 3) 6.8 的基本绝缘的介电强度试验；
- 4) 8.1 的外壳和挡板的刚性试验。

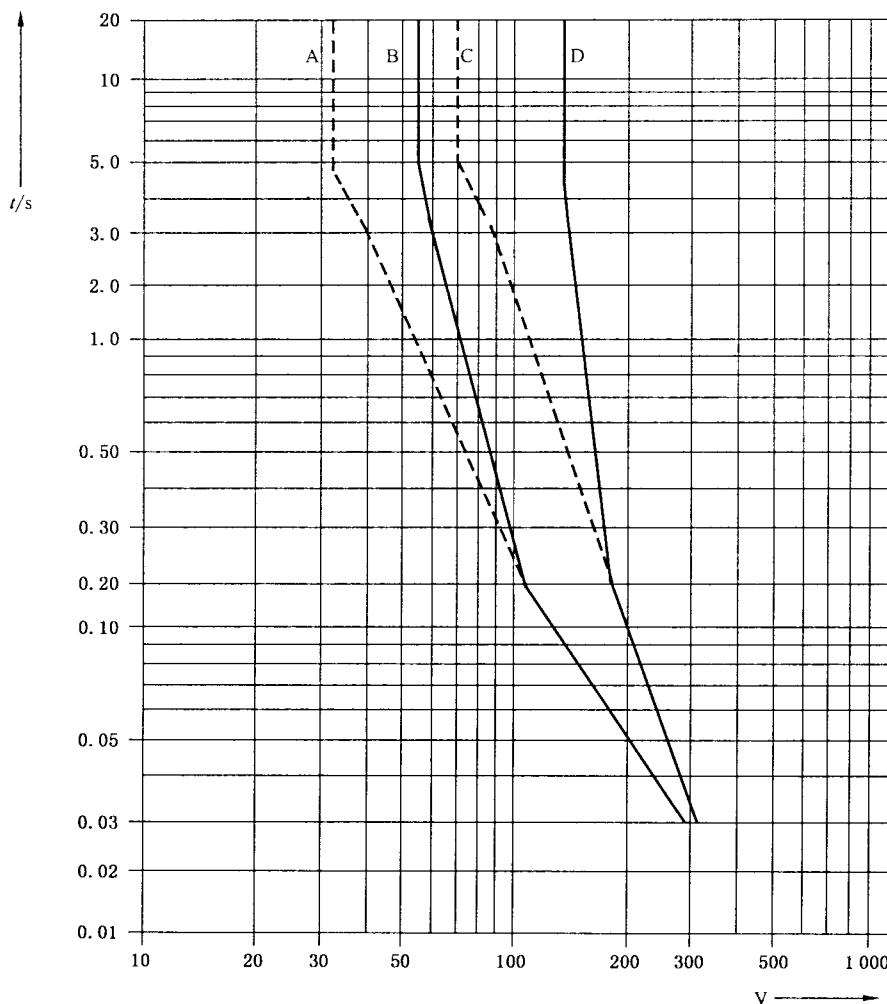

说明：

A——潮湿条件下的交流限值；C——潮湿条件下的直流限值；

B——干燥条件下的交流限值；D——干燥条件下的直流限值。

图 2 单一故障条件下瞬时可触及电压的短时最大持续时间[见 6.3.2a)]

6.5 单一故障条件下的防护

应当提供附加防护,以确保在单一故障条件下防止可触及零部件成为危险带电,该附加防护应当由 6.5.1~6.5.2 规定的一种或多种防护措施组成,或者在出现故障的情况下自动切断电源(见 6.5.4)。

按 6.5.1~6.5.3 的规定检验是否合格。

6.5.1 保护连接

如果在 6.4 规定的初级保护装置出现单一故障的情况下可触及零部件成为危险带电,则可触及导电零部件应当与保护导体端子相连,另一种方法是应用与保护导体端子相连的导电保护屏或挡板将这些可触及零部件与危险带电的零部件隔离。

注:如果用双重绝缘或加强绝缘将可触及零部件与危险带电零部件隔离,则可触及导电零部件不必与保护导体端子相连。

按 6.5.1.1 的规定检验是否合格。

6.5.1.1 保护连接的整体性

应当采用下列措施保证保护连接的整体性:

- a) 保护连接应当由直接的结构件,或独立的导体或者这二者组成。保护连接应当能承受 9.5 规定之一的过流保护装置将变送器从电源上断开之前可能会经受到的所有热应力和电动应力;
- b) 对承受机械应力的焊接连接应当采用与焊接无关的方法进行机械固定,这种连接不得用于其他目的,例如固定结构件。螺钉连接件应当紧固防止松动;
- c) 如果变送器的某一部分可由操作人员来拆除,则不能使变送器剩余部分的保护连接断开(但当变送器的一部分带有对整个变送器的电源输入连接时除外);
- d) 可移动的导电的连接件,例如,铰接件、滑销件等,不得成为唯一的保护连接通路,除非将它们专门设计成供电气互连用,并满足 6.5.1.3 的要求;
- e) 电缆的外部金属编织物即使与保护导体端子连接也不得认为是保护连接;
- f) 保护导体可以是裸导体也可以是绝缘导体,绝缘的颜色应当是黄绿色,但下列情况除外:
 - 1) 对接地编织线,可以是黄绿色的也可以是无色透明的;
 - 2) 对内部保护导体以及和组件中的保护导体端子连接的其他导体,例如带状电缆、汇流条、软印制导线等,如果不可能因保护导体无标识而引起危险,则可以使用任何颜色。黄绿双色组合只能用于识别保护导体,而不得用于其他目的。

注:在一些国家,使用绿色作为保护导体的颜色标识与黄绿双色组合是等效的。

g) 使用保护连接的变送器应当装有满足 6.5.1.2 要求的端子并应当能适用于保护导体的连接。通过目视检查来检验是否合格。

6.5.1.2 保护导体端子

保护导体端子应当满足下列要求。

- a) 接触表面应当为金属表面;

注:选择保护连接系统的材料要能使端子与保护导体之间或与端子接触的任何其他金属之间的电化学腐蚀减小到最低限度。

- b) 器具输入插座的整体式保护导体连接端应当认为是保护导体端子;
- c) 对装有可拆卸软线的变送器以及对永久连接式变送器,其保护导体端子应当位于电网电源端子的近旁;
- d) 如果变送器不需要与电网电源相连,但仍然具有需要保护接地的电路或零部件,则保护导体

端子应当位于需保护接地的该电路端子的附近。如果该电路有外部端子，则保护导体端子也应当位于外部；

- e) 电网电源电路的保护导体端子其载流能力至少应当与电网电源供电端子的载流能力相当；
- f) 组合有其他端子的以及预定要手动连接和断开的插入式保护导体端子，例如电源线的插头和器具耦合器或插入单元的连接器组件，其设计应当使保护导体连接相对于其他连接最先接通和最后断开；
- g) 如果保护导体端子还要用于其他连接目的，则应当首先用于连接保护导体，而且固定保护导体应当与其他连接无关，保护导体的连接方式应当确保不可能由于进行不涉及保护导体的维修而将保护导体拆除，或者应当标有警告标志（见 5.2），说明拆除后需要更换保护导体；
- h) 如果保护接地端子是一种连接螺钉，则该螺钉应当具有能与连接导体相应的尺寸，但不小于 M3，并至少应当能啮合 3 圈螺纹。保护连接所需的接触压力应当不会由于构成连接部分的材料的变形而减小。

通过目视检查来检验是否合格。还要通过下列试验来检验是否符合 h) 的要求。对金属件上的螺钉或螺母，连同被固定的最不利的接地导体，以及任何配套的导线固定装置的组件，当用表 2 规定的拧紧力矩时，应当能承受 3 次装配和拆卸的操作而不发生机械失效。

表 2 螺钉组件的拧紧扭矩

螺钉尺寸/mm	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
拧紧扭矩/(N·m)	0.25/0.5	1.2	2.0	3.0	6.0	10.0
注：螺钉尺寸 3.0 mm 的拧紧扭矩依据为紧定螺钉的材料和机械性能国家标准 GB/T 3098.1—2000 及 GB/T 3098.3—2000。						

6.5.1.3 保护连接阻抗

保护导体端子与规定要采用保护连接的每一个可触及零部件之间的阻抗不得超过 0.1Ω ，电源线的阻抗不构成规定的保护连接阻抗的一部分。

通过施加试验电流 1 min，然后计算阻抗来检验是否合格，电流取下列电流值的较大者：

- a) 直流 25 A 或额定电源频率交流 25 A 有效值；
- b) 等于变送器额定电流二倍的电流。

如果变送器在电源的所有极上装有过流保护装置，以及如果在单一故障条件下过流保护装置电源一侧的导线不可能变成与可触及导电零部件相连，则试验电流不必大于内部过流保护装置额定电流的二倍。

6.5.2 双重绝缘和加强绝缘

组成双重绝缘或加强绝缘（见附录 D）一部分的电气间隙和爬电距离应当满足 6.7 的适用的要求见附录 D，外壳应当满足 6.9.2 的要求。

对组成加强绝缘一部分的固体绝缘用应当能通过 6.8 的加强绝缘的电压值电压试验。

按 6.7、6.8 和 6.9.2 的规定来检验是否合格。如果可能的话，双重绝缘的两个部分要分开进行试验，否则要作为加强绝缘来进行试验。安全所需的电气间隙和爬电距离可以通过测量来检验。

6.5.3 保护阻抗

为确保在单一故障条件下可触及导电零部件不会成为危险带电，保护阻抗应当是下列规定的一种

或一种以上的类型：

- a) 元器件的组合；
- b) 基本绝缘和电流或电压限制装置的组合。

元器件、导线和连接件的额定值应当与正常条件和单一故障条件这两者相适应。通过目视检查，以及在单一故障条件下(见 4.4.2.1)，通过 6.3 的测量来检验是否合格。

6.5.4 电源的自动断开

如果电源的自动断开被用作单一故障条件下的保护，则该自动断开装置应当满足下列所有要求：

- a) 自动断开装置应当随同变送器一起提供或者安装说明书应当规定自动断开要作为设施的一部分来进行安装；
- b) 自动断开装置的额定特性应当规定成能在图 2 规定的时间范围内断开负载；
- c) 自动断开装置的额定值应当与变送器的最大额定负载条件相适应。

通过目视检查自动断开装置的规范，以及如果适用检查安装说明书来检验是否合格。在有怀疑的情况下，通过对自动断开装置进行试验来检验其是否在要求的时间范围内断开电源。

6.6 与外部电路的连接

与外部电路的连接应当不会：

- a) 在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电；
- b) 或者在正常条件和单一故障条件下使变送器的可触及零部件变成为危险带电。

应当通过对电路的隔离来实现保护，除非将电路的隔离短路不可能产生危险。

为达到上述的要求，制造商的说明书或变送器的标志应当按适用的情况对每个外部端子给出以下信息：

- 1) 端子已设计成能保持安全工作的额定条件(最大额定输入/输出电压，连接器特定的型号，已设计的用途等)；
- 2) 为符合正常条件和单一故障条件下端子连接时的电击防护要求，对外部电路要求的绝缘额定值。

按下列方法来检验是否合格：

- i) 通过目视检查；
- ii) 通过 6.2 的判定；
- iii) 通过 6.3 和 6.7 的测量；
- iv) 通过 6.8 介电强度试验(但潮湿预处理除外)。

通过目视检查和按 6.2 的规定对可触及零部件的判定来检验是否合格。

6.7 电气间隙和爬电距离

电气间隙和爬电距离在 6.7.1.1~6.7.1.2 中作出规定，以使能承受在变送器预定要接入的系统上出现的过电压。对电气间隙和爬电距离也考虑了额定环境条件和变送器中安装的或制造商说明书中要求的保护装置。

对内部无空隙的模制零部件，包括对多层印制电路板的内部各层，没有电气间隙和爬电距离的要求。

通过目视检查和测量来检验是否合格。在确定可触及零部件的电气间隙和爬电距离时，绝缘外壳的可触及表面被认为如同在能用标准试验指(见附录 B)触及时到的该可触及表面任何地方包有金属箔那样是导电的。

6.7.1 一般要求

6.7.1.1 电气间隙

电气间隙被规定成要承受可能在电路中出现的,由外部事件(例如雷击或开关过渡过程)引起的,或者由变送器运行引起的最大瞬态过电压。如果瞬态过电压不可能发生,则电气间隙按最大工作电压来规定。

电气间隙值取决于:

- a) 绝缘类型(基本绝缘、加强绝缘等);
- b) 电气间隙的微环境污染等级。

在所有情况下,污染等级 2 的最小电气间隙为 0.2 mm。

6.7.1.2 爬电距离

对于两电路之间的爬电距离,要使用施加在两个电路之间的绝缘上的实际工作电压。爬电距离采用线性内插值是允许的。爬电距离始终应当至少等于电气间隙的规定值,如果计算所得的爬电距离小于电气间隙,则爬电距离应当加大到电气间隙的数值。

对其涂层满足 GB/T 16935.3 的 A 类涂层要求的印制线路板,使用污染等级 1 的数值。

对加强绝缘,爬电距离应当是基本绝缘规定值的两倍。就本条而言,材料按其 CTI(相比漏电起痕指数)值被分为四个组别,如下:

材料组别 I $600 \leqslant CTI$;

材料组别 II $400 \leqslant CTI < 600$;

材料组别 III a $175 \leqslant CTI < 400$;

材料组别 III b $100 \leqslant CTI < 175$ 。

上面的 CTI 值是指按 GB/T 4207—2003 的规定,在为此目的专门制备的样品上,用溶液 A 来试验所获得的数值。

对玻璃、陶瓷或其他不产生漏电起痕的无机绝缘材料,爬电距离无需大于其相关的电气间隙。

附录 E 规定了能用于减小污染等级的方法。

爬电距离按附录 C 的规定测量。

电网电源电路的电气间隙和爬电距离应满足表 3 的规定值。对由电网电源供电的电路,其电气间隙应符合表 4 规定的数值。

表 3 电网电源电路的电气间隙和爬电距离

相线-中线电压交流有效值或直流值 V	电气间隙数值(见注) mm	爬电距离数值/mm								
		污染等级 1		污染等级 2				污染等级 3		
		印制线路板 CTI ≥ 100	所有材料组别 CTI ≥ 100	印制线路板 CTI ≥ 100	材料组别 I CTI ≥ 600	材料组别 II CTI ≥ ≥400	材料组别 III CTI ≥ 100	材料组别 I CTI ≥ 600	材料组别 II CTI ≥ 400	材料组别 III CTI ≥ 100
>50~≤100	0.1	0.1	0.25	0.16	0.71	1.0	1.4	1.8	2.0	2.2
>100~≤150	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	1.1	1.6	2.0	2.2	2.5
>150~≤300	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.1	3.0	3.8	4.1	4.7

注: 所规定的数值是针对基本绝缘或附加绝缘的,对加强绝缘的数值是两倍基本绝缘的数值。

表 4 由电网电源供电的电路的电气间隙

工作电压/V 交流有效值或直流值	电气间隙/mm			
	电网电源电压 $U \leq 100 \text{ V}$	电网电源电压 $100 \text{ V} < U \leq 150 \text{ V}$	电网电源电压 $150 \text{ V} < U \leq 300 \text{ V}$	电网电源电压 $300 \text{ V} < U \leq 600 \text{ V}$
	额定脉冲电压 500 V	额定脉冲电压 800 V	额定脉冲电压 1 500 V	额定脉冲电压 2 500 V
50	0.05	0.12	0.53	1.51
100	0.07	0.13	0.61	1.57
150	0.10	0.16	0.69	1.64
300	0.24	0.39	0.94	1.83
600	0.79	1.01	1.61	2.41
1 000	1.66	1.92	2.52	3.45
1 250	2.23	2.50	3.16	4.16
1 600	3.08	3.39	4.11	5.21
2 000	4.17	4.49	5.30	6.48
2 500	5.64	6.02	6.91	8.05
3 200	7.98	8.37	9.16	10.2
4 000	10.6	10.9	11.6	12.8
5 000	13.7	14.0	14.9	16.1
6 300	17.8	18.2	19.1	20.3
8 000	23.5	23.9	24.7	26.0
10 000	30.3	30.7	31.6	32.9
12 500	39.1	39.6	40.5	41.9
16 000	52.0	52.5	53.5	54.9
20 000	67.4	67.9	68.9	70.5
25 000	87.4	87.9	89.0	90.6
32 000	117	117	118	120
40 000	151	151	153	154
50 000	196	196	198	199
63 000	258	258	260	261

6.7.1.3 测量电路

测量电路在测量或测试期间承受工作电压和来自与其相连接的电路的瞬态应力。当测量电路用来测量电网电源时,瞬态应力可以通过在其进行测量时位于设施范围中的位置来估计。当测量电路用来测量任何其他电信号时,用户必须考虑瞬态应力,以确保瞬态应力不超过该测量设备的能力。在本标准中,将电路划分为下述测量类别:

测量类别 IV 为适用于在低压设施的源端处进行的测量。

注 1: 例如电表、在初级过流保护装置上和纹波控制单元上的测量。

测量类别 III 为适用于在建筑物设施中进行的测量。

注 2: 例如在配电板上、断路器上、布线上包括电缆、汇流条上、接线盒上、开关上、固定设施的输出插座上、工业用设备上以及其他设备上,例如与固定设施永久连接的驻立式电动机上的测量。

测量类别 II 为适用于在直接与低压设施连接的电路上进行的测量。

注 3: 例如在家用电器上、便携式工具上和类似设备上的测量。

6.8 介电强度试验程序

6.8.1 参考试验地

参考试验地是电压试验的参考点,它是下面的一个或一个以上的零部件,如果是一个以上的零部件则要将它们连接在一起:

- a) 任何保护导体端子或功能接地端子;
- b) 任何可触及导电零部件,但对因未超过 6.3.1 的规定值而允许触及的任何带电零部件除外。这种带电零部件要连接在一起,但不构成参考试验地的一部分;
- c) 外壳的任何可触及绝缘部分,在除端子以外的每一个地方要包上金属箔。从金属箔到端子的距离要不大于 20 mm,该距离要达到能防止飞弧的最小值。

6.8.2 潮湿预处理

为确保设备不会产生危险,在 6.8.4 的电压试验前,设备要进行潮湿预处理,在预理期间设备不工作。

如果 6.8.1 要求包上金属箔,则要在完成潮湿预处理和恢复后包上金属箔。

能手动拆除的电气元器件、盖子及其他零部件要拆除,并与主机一起进行潮湿预处理。

预处理要在潮湿箱中进行,箱内空气相对湿度为 92.5%±2.5%。箱内空气温度保持在 40 °C±2 °C。

在加湿之前,设备要处在 42 °C±2 °C 环境中。通常在进行潮湿预处理前,将其保持在该温度下至少 4 h。

箱内的空气要搅动,且箱子的设计要使得凝露不致滴落在设备上。

设备在箱内保持 48 h,取出设备后使其在 4.3.1 规定的环境条件下恢复 2 h,非通风设备的盖子要打开。

6.8.3 实验的实施

规定的试验要在潮湿处理后恢复时间结束时的 1 h 内进行并完成。实验期间变送器不工作。

如果在两个电路之间或某个电路与可触及导电零部件之间彼此是连接在一起的,或彼此是不隔离的,则在它们之间不进行电压试验。

与被试绝缘并联的保护阻抗和限压装置要断开。

在组合使用两个或两个以上保护装置的情况下(见 6.5 和 6.6),对双重绝缘和加强绝缘所规定的电压就可能会加在不必承受这些电压的电路零部件上。为了避免出现这种情况,这样的零部件在试验期间可以断开,或者对要求双重绝缘或加强绝缘的电路零部件可以分开进行试验。

6.8.4 电压试验

进行电压试验要采用表 5 的规定值,不得出现击穿或重复飞弧。电晕效应和类似现象可忽略不计。

对固体绝缘,交流试验和直流试验是可任选其一的试验方法。绝缘只要通过这两种试验之一即可。在进行试验时,电压要在 5 s 或 5 s 以内逐渐升高到规定值,使电压不出现明显的跳变,然后保持 5 s。

脉冲试验是 GB/T 16927 规定 1.2/50 μs 的试验,每一极性至少三个脉冲,间隔时间至少 1 s。如果是选择交流试验或直流试验,则对交流试验的持续时间至少应当为三个周期,或者对直流试验,则应当为每一极性 10 ms 持续时间的 3 倍。

双重绝缘或加强绝缘的试验值是表 5 中对基本绝缘试验值的 1.6 倍。

注 1: 在对电路进行试验时,可能难以将电气间隙的试验和对固体绝缘的试验分开进行。

注 2：试验变送器的最大试验电流通常要加以限制，以避免由于试验而发生危险以及由于试验不合格而损坏变送器。

注 3：设法观察绝缘材料内部的局部放电也许是有用的(见 GB/T 7354—2003)。

注 4：试验后要注意释放储存的能量。

表 5 基本绝缘的试验电压

电气间隙 mm	脉冲试验的峰值电压 V	交流电压有效值 (50/60 Hz) V	交流电压峰值 (50/60 Hz)或直流电压 V
0.010	330	230	330
0.025	440	310	440
0.040	520	370	520
0.063	600	420	600
0.1	806	500	700
0.2	1 140	620	880
0.3	1 310	710	1 010
0.5	1 550	840	1 200
1.0	1 950	1 060	1 500
1.4	2 440	1 330	1 880
2.0	3 100	1 690	2 400
2.5	3 600	1 960	2 770
3.0	4 070	2 210	3 130
3.5	4 510	2 450	3 470
4.0	4 930	2 680	3 790

注：允许采用线性电压的内插值法。

6.9 防电击保护的结构要求

6.9.1 概述

如果发生故障时可能会导致危险，则应当采取下列措施：

- a) 对承受机械应力的导线连接的固定不得仅依靠焊接；
- b) 对固定可拆卸的盖子的螺丝，若其长度已确定可触及导电零部件与危险带电零部件间的电气间隙或爬电距离，则该螺钉应当是不脱落的螺钉；
- c) 导线、螺钉等的意外松动或脱落不得使可触及零部件成为危险带电。

下列材料不得用来作为安全目的的绝缘：

- 1) 容易受到损坏的材料(如漆，氧化层，阳极氧化膜)；
- 2) 未浸渍的吸湿性材料(如纸，纤维制品和纤维材料)。

通过目视检查来检验是否合格。

6.9.2 双重绝缘或加强绝缘变送器的外壳

确保外壳与危险带电零部件之间的电气间隙和爬电距离不会因为零部件或导线的松脱而减小到小于对基本绝缘的规定值。

6.9.3 插头和连接器

- a) 将变送器连接到电网电源上的插头和连接器，包括用来连接可拆卸的电源的器具耦合器，均应

当符合插头、插座和连接器的相关规范。

- b) 如果变送器是设计成在正常条件或单一故障条件下仅由低于 6.3.2a) 规定值的电压供电, 或者是用一个电源单独为其供电, 则电源线的插头应当不能插入其电压高于设备额定电源电压的电源系统的插座中, 电网电源类型的插头和插座不得作为连接电网电源以外的其他用途。
- c) 如果软线连接的变送器, 其插头的插销从内部电容器接收电荷, 则在断开电源后 5 s, 插销不得危险带电。
- d) 在装有辅助电源插座的设备上:
 - 1) 如果该插座能插入标准电源插头, 则应当标有符合 5.1.3d) 规定的标志;
 - 2) 如果该插座上具有供保护接地导体用的端子接触件, 则变送器的输入电源的连接应当包括与保护导体端子连接的保护接地保护。

通过目视检查来检验是否合格。对从内部电容器接收电荷的插头, 要进行 6.3 规定的测量, 以此来确定是否超过 6.3.2 c) 的规定值。

6.10 供电电源的断开

6.10.1 概述

除 6.10.1.1 的规定外, 不论在变送器的内部还是外部, 应当装有使变送器能从每一个供给能量的电源上断开的断开装置。断开装置应当断开所有载流导体。

注: 变送器也可以装有用于功能目的的开关或其他断开装置。

6.10.1.1 例外

如果短路或过载不会引起危险, 则不需要断接装置。不需要断开装置的例子有:

- a) 预定仅连接到有阻抗保护的电源上的设备。这种电源是其阻抗值能确保一旦设备出现过载或短路, 设备的供电条件不会超过其额定供电条件且设备不会发生危险的一种电源;
- b) 构成阻抗保护负载的设备。这种负载是非分立的过流或热保护的元器件, 而是其阻抗能确保一旦该元器件所在的电路出现过载或短路, 电路不会超过其额定值的一种元器件。

通过目视检查来检验是否合格, 如有怀疑, 则设置短路或过载来检验是否会发危险。

6.10.2 按变送器的类型规定的要求

变送器应当采用开关或断路器作为断开装置。

如果开关不是变送器的一部分, 则变送器的安装文件应当规定;

- a) 开关或断路器应当包含在建筑物的设施中;
- b) 开关应当靠近变送器, 而且应当是在操作人员易于达到的地方;
- c) 开关或断路器的标志应当标成是该变送器用的断开装置。

通过目视检查来检验是否合格。

6.10.3 断开装置

如果断开装置是作为变送器的一部分, 则断开装置在电路上应当尽可能靠近电源。对产生功耗的元器件在电路上不得置于电源和断开装置之间。

对电磁干扰抑制电路允许置于断开装置的电源侧。

通过目视检查来检验是否合格。

6.10.3.1 开关和断路器

用作断开装置的开关或断路器应当符合 GB 14048.1—2006 和 GB 14048.3—2008 的有关要求, 并

应该能适用于其适用场合。

如果开关或断路器用作断开装置,则其标志应当能表示出这种功能。如果仅有一个装置(一个开关或一个断路器),则用表 1 的符号 9 和符号 10 即可。

开关不得装在电源线上。

开关或断路器不得断开保护接地导体。

具有作断开用的触点和具有作其他目的用的触点的开关或断路器应当符合 6.6 和 6.7 对电路之间的隔离的要求。

通过目视检查来检验是否合格。

7 防机械危险

7.1 概述

在正常条件下或单一故障条件下操作不得导致机械危险。

注:变送器外壳上所有易于接触到的边缘、凸起物、拐角、开孔、挡板、把手等应当光滑圆润,避免在正常使用设备时造成伤害。

按 7.2 的规定来检验是否合格。

7.2 墙壁安装

对预定要安装在墙上或天花板上的变送器,其支架应当能承受变送器重量 4 倍的力。

按制造商说明书的规定,用规定的紧固件和墙用结构将设备安装好后来检验是否合格。对可调节的支架,要将其调节到离开墙面的伸出距离达到最大的位置。

如果墙的结构未作规定,则使用 10 mm±2 mm 厚的石膏板(无浆砌墙)作为支撑表面,石膏板置于标称 50×100 mm±10 mm 的支柱上,支柱中心距为 400 mm±10 mm。紧固件按说明书的规定施加,但如果说明书未作规定,紧固件施加在位于支柱之间的石膏板上。

使安装支架承受设备重量,再通过设备重心加 3 倍设备重量的实验重量。实验重量缓慢增加,并且在 5 s~10 s 内从零加至满载,并持续 1 min。

试验后,支架或安装表面不得出现损坏。

8 耐机械冲击和撞击

8.1 概述

当变送器承受在正常使用时可能遇到的冲击和碰撞时不得引起危险。变送器应当具有足够的机械强度,元器件应当可靠地固定且电气连接应当是牢固的。

通过进行 8.2 的试验来检验是否合格。试验期间变送器不工作。对不构成外壳一部分的零部件不进行 8.2 的试验。

试验完成后,变送器应当能通过 6.8 的电压试验(但不进行潮湿预处理),并且用目视来检验:

- a) 危险带电零部件是否变成可触及;
- b) 外壳是否出现可能会引起危险的裂纹;
- c) 电气间隙是否小于允许值,内部导线的绝缘是否受到损伤;
- d) 是否出现可能会引起火焰蔓延的损坏。

饰面的损坏,不会使爬电距离或电气间隙减小到小于本部分规定值的小凹痕,以及对防电击或防潮不会带来不利影响的小缺口可忽略不计。对不构成外壳一部分的任何零部件的损坏可忽略不计。

8.2 外壳的刚性试验

8.2.1 静态试验

变送器要牢固地固定在刚性支撑面上并承受 30 N 的力, 力通过直径 12 mm 硬棒上的半球面端部来施加。该硬棒应当施加在当准备使用变送器时其可触及的以及其变形可能会引起危险的外壳的每一部分。

如果对非金属外壳在高温下是否能通过本试验有怀疑, 则变送器要在 40 °C 的温度下, 或在最高额定温度下(如果该温度更高)工作, 直至达到稳定状态后再进行本试验。

8.2.2 动态试验

预定要由操作人员来拆除和更换的底座、盖子等要用在正常使用时可能施加的力矩将其固定螺钉拧紧。变送器要牢固地固定在刚性支撑面上, 试验要在正常使用时可能触及的以及如果损坏可能会引起危险的表面的任何位置进行。

对具有非金属外壳的变送器, 如果额定最低环境温度低于 2 °C, 则使变送器冷却到最低额定环境温度, 然后在 10 min 内完成试验。

试验使用钢球, 最多试验三个点, 其中至少一个点选在变送器的外壳上。试验能量为 5 J。


撞击元件为直径 50 mm、质量 $500 \text{ g} \pm 25 \text{ g}$ 的钢球。

试验按图 3 所示进行。对 5 J 的能量, 高度 X 为 1 m。

另一种可供选择的方法是, 变送器可以固定在相对于其正常位置 90° 的位置上, 用撞击元件来进行试验。

下列零部件不进行本试验:

- a) 变送器的显示窗口;
- b) 不构成外壳一部分的零部件。

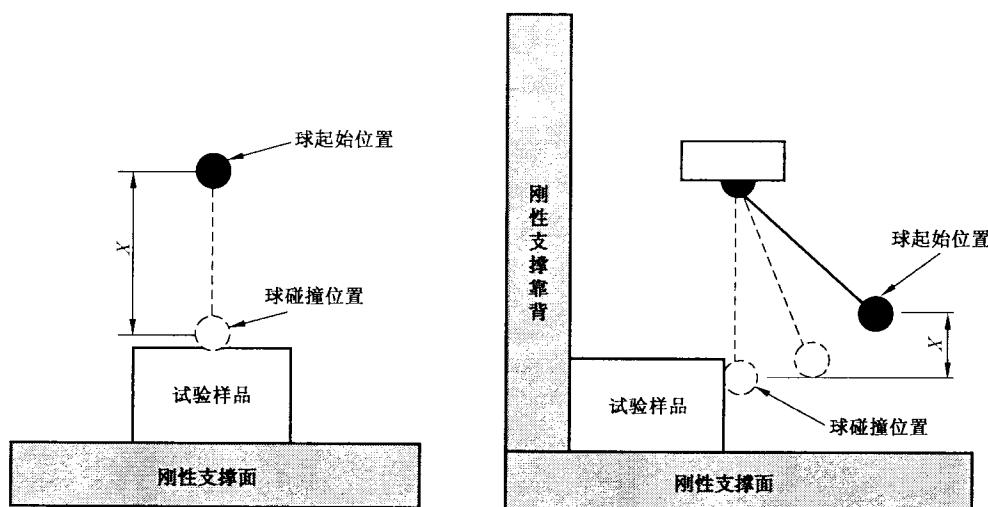

说明:

$$X = 1\,000 \text{ mm}$$

对于球摆动碰撞试验, 当绳索处于如图所示的垂直位置时, 钢球应接触到试验样品。

图 3 使用钢球的撞击试验

9 防止火焰蔓延

9.1 概述

在正常条件下或单一故障条件下,火焰不得蔓延到变送器的外面。图 4 是说明符合性检验方法的流程图。至少采用下列的一种方法来检验是否合格。

- 进行可能会导致火焰蔓延到变送器外面的单一故障条件(见 4.4)下的试验。试验结果应当满足 4.4.4.2 的符合性判据;
- 按 9.2 的规定检验是否消除或减少变送器内的引燃源;
- 按 9.3 的规定检验能否在一旦出现着火,火焰被控制在变送器内。

注:方法 b)、c)是基于执行了规定的准则,相反,方法 a)则是完全依靠单一故障条件下的试验。

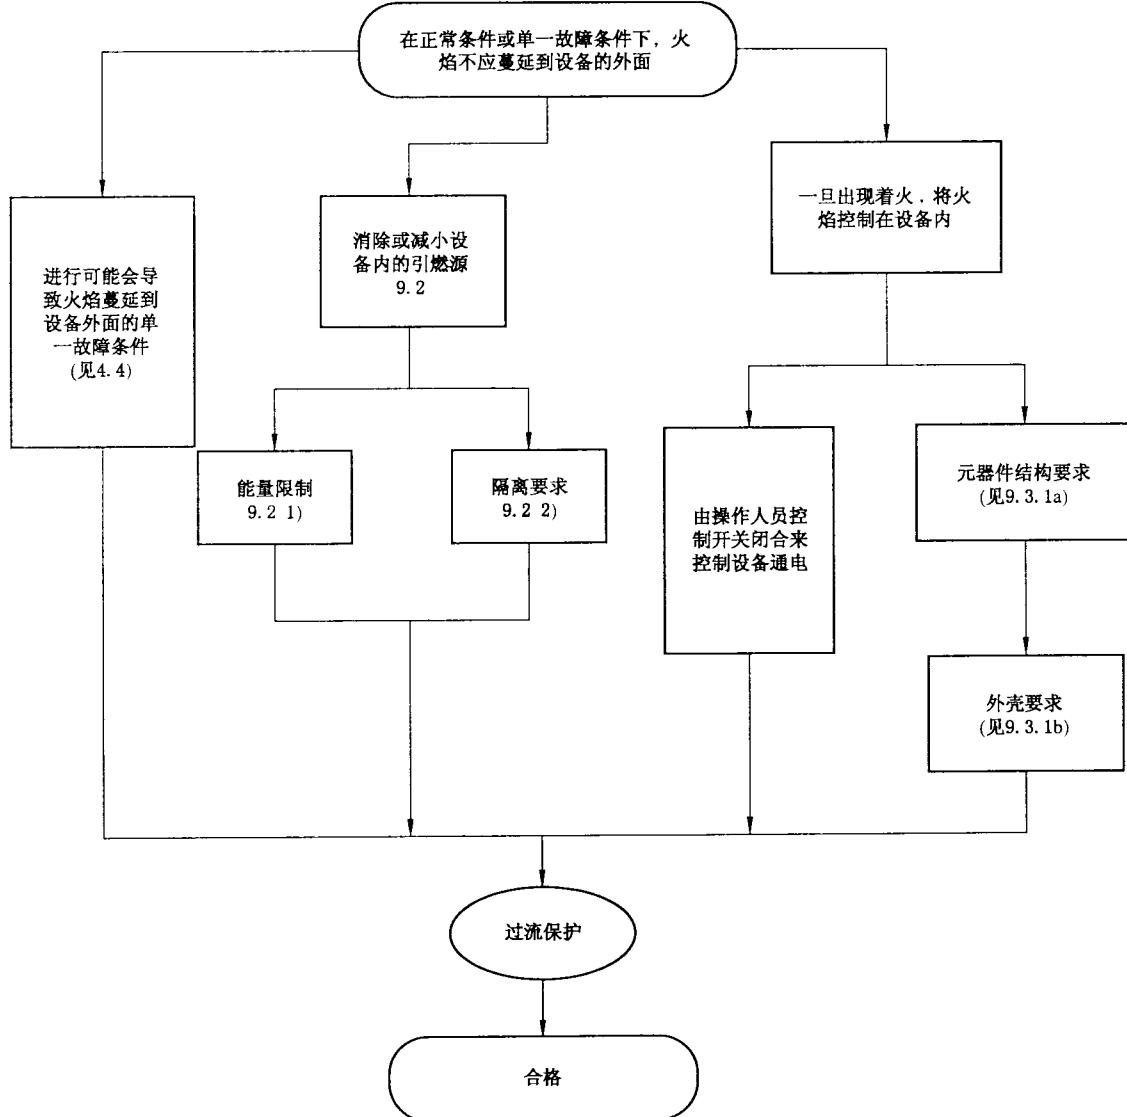


图 4 说明防止火焰蔓延要求的流程图

9.2 消除或减少变送器内的引燃源

注:对变送器中不能被划分成限能电路(见 9.4)的所有电路被认为是着火的引燃源,在这种情况下采用 9.4 a)方法或 9.4 c)方法。

就每一个引燃源的引燃危险而言,如果满足下列要求,则认为引燃危险和着火出现率已被减小到允许的水平。

或者 1),或者 2)

1) 按 9.4 的规定,限制设备的电路或零部件可获得的电压、电流和功率。

按 9.4 的规定,通过测量受限制的能量值来检验是否合格。

2) 不同电位的零部件之间的绝缘满足基本绝缘的要求,或能证明桥接绝缘不会导致引燃。

通过目视检查,如有怀疑,通过试验来检验是否合格。

9.3 一旦出现着火,将火焰控制在变送器内

如果变送器满足下列的结构要求,则认为火焰蔓延到变送器外面的危险已被减小到允许的水平。

变送器和变送器的外壳符合 9.3.1 的结构要求。

通过目视检查以及按 9.3.1 的规定来检验是否合格。

9.3.1 结构要求

应当符合下列结构要求。

a) 绝缘导线应当具有相当于 GB/T 11020—2005 规定的 V-1 或更优的可燃性等级。连接器和安装元器件的绝缘材料应当具有 GB/T 11020—2005 规定的 V-2 或更优的可燃性等级。

通过检查有关材料的数据,或对相关零部件的三个样品进行 GB/T 11020—2005 规定的 FV 试验,来检验是否合格。样品可以是下列规定的任何一种样品:

- 1) 整个零部件;
- 2) 零部件的截取部分,要包含有壁厚最薄的和有任何通风孔的部分;
- 3) 符合 GB/T 11020—2005 的样品。


b) 外壳应当符合下列要求:

- 1) 外壳底部应当无开孔,或应当在图 5 规定的范围内装有符合图 6 规定的挡板,或应当用金属材料制成,开孔符合表 6 的规定,或应当是金属隔离网,其网眼中心距不超过 $2 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$, 金属丝直径至少为 0.45 mm;
- 2) 外壳侧面包含在图 6 斜线 C 区域范围不得开孔;
- 3) 外壳以及任何挡板或挡火板应当用金属(镁除外)材料制成,或者用可燃性等级为 GB/T 11020—2005 规定的 V-1 或更优的非金属材料制成;
- 4) 外壳以及任何挡板或挡火板应当具有足够的刚性。

通过目视检查检验是否合格。如有怀疑,要求 b)3)的可燃性等级按照 a)中的要求进行检验。

表 6 外壳底部允许的开孔

最小厚度 mm	开孔的最大直径 mm	开孔的最小中心距 mm
0.66	1.14	1.70(233 个孔/ 645 mm^2)
0.66	1.19	2.36
0.76	1.15	1.70
0.76	1.19	2.36
0.81	1.91	3.18(72 个孔/ 645 mm^2)
0.89	1.90	3.18
0.91	1.60	2.77
0.91	1.98	3.18
1.00	1.60	2.77
1.00	2.00	3.00

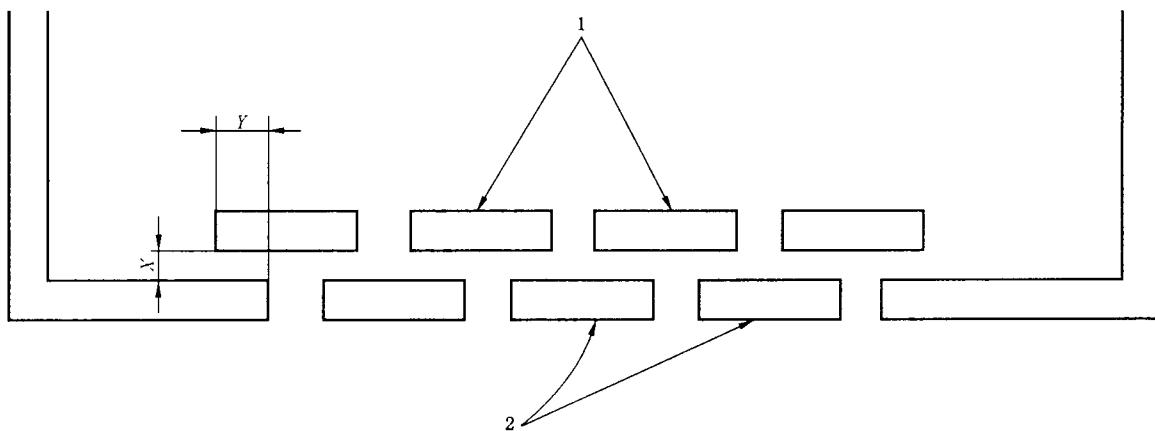


说明：

$Y=2X$,但不小于 25mm。

1——挡板(可以位于外壳底部的下面);

2——外壳底部。

图 5 挡板

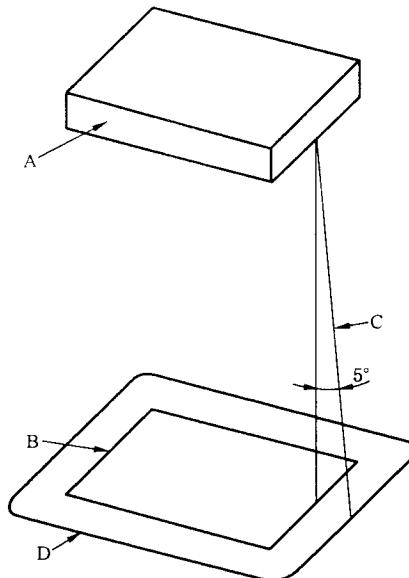

说明：

A——被认为是危险着火源的控制仪表的零部件和元器件。如果它是未另外防护的,或者是用其外壳进行局部防护的元器件的未防护部分,则该零部件和元器件包括控制仪表的整个零部件和元器件。

B——A 的轮廓线在水平面上的投影。

C——斜线,用来划出结构要符合 9.3.1b)1)和 9.3.1b)2)规定的外壳底部和侧面的最小区域。该斜线围绕 A 的周边的每一点,以及相对于垂线呈 5°夹角投射,其取向要确保能划出最大的面积。

D——结构要符合 9.3.1b)1)规定的底部的最小区域。

图 6 结构要符合 9.3.1b)1)规定的外壳底部的区域

9.4 限能电路

限能电路是符合下列所有判据的电路：

- 出现在电路中的电位不大于 30 V 有效值和 42.4 V 峰值,或者直流 60 V。
- 用下列之一的方法来限制能出现在电路中的电流：
 - 由自身限制或用阻抗限制最大可获得电流,使其不会超过表 7 的相关规定值;
 - 用符合表 8 规定的过流保护装置限制电流;
 - 用调节网络限制最大可获得电流,使其在正常条件下或在调节网络中出现的单一故障条件下不会超过表 7 的相关规定值。
- 至少采用基本绝缘与会产生超过上述判据 a) 和 b) 的能量值的其他电路隔离。

如果使用过流保护装置,则该过流保护装置应当是某种熔断器或某种不可调的非自复位机电装置。

通过目视检查,以及在下列条件下,通过测量出现在电路中的电位、最大可获得电流来检验是否合格:

- 在使电压达到最大的负载条件下测量出现在电路中的电位;
- 加上能产生最大电流值的阻性负载(包括短路),在工作 60 s 后测量输出电流。

表 7 最大可获得电流值的限值

开路输出电压 U/V			最大可获得电流/A
AC 有效值	DC	峰值(见注)	
$U \leq 20$ $20 < U \leq 30$	$U \leq 20$	$U \leq 28.3$	8
	$20 < U \leq 30$	$28.3 < U \leq 42.4$	8
	$30 < U \leq 60$		$150/U$

注:峰值适用于非正弦波形的交流电和纹波超过 10% 的直流电。

表 8 过流保护装置

出现在电路中的电位 U/V			过流保护装置在不大于 120 s 后 断开的电流/A(见注 2 和注 3)
AC 有效值	DC	峰值(见注 1)	
$U \leq 20$ $20 < U \leq 30$	$U \leq 20$	$U \leq 28.3$	10
	$20 < U \leq 60$	$28.3 < U \leq 42.4$	$200/U$

注 1:峰值适用于非正弦波形的交流电和纹波超过 10% 的直流电。
 注 2:该评估值是基于所规定的保护装置的时间-电流分断特性,与额定分断电流是有区别的(例如 ANS I /UL 248-14:2004 的 5 A 熔断器,规定为 10 A 和 10 A 以下在 120 s 熔断,而 GB 9364.1—1997、GB 9364.2—1997、GB 9364.3—1997、GB 9364.4—2006 的 T 型 4 A 熔断器,规定为 8.4 A 和 8.4 A 以下在 120 s 熔断。
 注 3:熔断器的分断电流与温度有关,如果熔断器的环境温度明显高于室温,则温度的影响就必须加以考虑。

9.5 过流保护

预定要由电网电源供电的或要与电网电源连接的变送器应当用熔断器、断路器、热切断器、阻抗限制电路或类似装置来进行保护,防止变送器出现故障时从电网获得过大的能量。这种保护是要限制故障的进一步发展以及着火和火焰蔓延的可能性。过流保护装置也能在故障情况下提供防电击保护。

过流保护装置不得装在保护导线上,熔断器或单极断路器不得装在多相设备的中线上。

注 1: 过流保护装置(例如熔断器)最好要装在所有供电导线上。如果使用多个熔断器作过流保护装置,则熔断器座应当彼此靠近安装,这些熔断器应当具有相同的额定值和特性。过流保护装置,包括电源开关最好要装在变送器中的电网电源电路的供电一侧。

注 2: 在某些变送器中,可能需要对过流保护装置的动作进行检测和指示。

变送器中的过流保护装置是可以任选的,如果不安装过流保护装置,则制造商说明书应当规定在变送器预期使用的装置中要求提供过流保护装置。

通过目视检查来检验是否合格。

10 设备的温度限值和耐热

10.1 对防灼伤的表面温度限值

在 40 °C 的环境温度或最高额定环境温度下(如果温度更高),易接触表面的温度在正常条件下不得超过表 9 的规定值,或在单一故障条件下不得超过 105 °C。

表 9 正常条件下的表面温度限值

零部件	限值/°C
1. 外壳的外表面	
a) 金属的	70
b) 非金属的	80
c) 正常使用是不可能被接触的小区域	100
2. 旋钮和手柄	
a) 金属的	55
b) 非金属的	70
c) 在正常使用时仅被短时间抓握的非金属零部件	85

在正常使用条件下和在 4.4.2 的适用的单一条件下,以及在由于温度过高可能导致危险的任何其他单一故障条件下,按 10.4 的规定通过测量,以及通过目视检查防护装置是否能防止意外接触表面,温度是否超过表 9 的规定值和是否不用工具就不能拆除来检验是否合格。

10.2 绕组的温度

如果因温度过高可能导致危险,则绕组绝缘材料的温度在正常条件下或单一故障条件下不得超过表 10 的规定值。

注: 对内部无空隙的模制零部件,则按照 10.1 规定执行。

表 10 绕组的绝缘材料

绝缘等级(见 GB/T 11021—2007)	正常条件/°C	单一故障条件/°C
A	105	150
B	130	175
E	120	165
F	155	190
H	180	210

10.3 其他温度的测量

就其他条款而言,如果适用,则要进行下列其他温度的测量。除另有规定者外,试验要在正常条件下进行。

- a) 在进行 10.5.1 的试验时,测量非金属外壳的温度(建立供 10.5.2 的试验用的基础温度)。
- b) 用来支撑与电网电源连接的,且用绝缘材料制成的零部件的温度(建立供 10.5.3 的试验用的温度)。

10.4 温度试验的实施

10.4.1 概述

变送器应当在基准试验条件下进行试验。除了另行规定特殊的单一故障条件外,要遵守制造商说明书有关通风、冷却液、间歇使用的限值等规定。任何冷却液应当处于最高额定温度。

最高温度可以通过在基准试验条件下测量温升,然后将该温升值加上 40 °C,或加上最高额定环境温度(如果温度更高)来确定。

绕组绝缘材料的温度通过测量绕组线的温度和与绝缘材料接触的铁心片的温度来确定。可以采用电阻法来测量温度,也可以采用温度传感器来测量温度,温度传感器的选择和放置要使其对绕组温度的影响可忽略不计。如果绕组是不均匀的,或者测量电阻有困难,则要采用后者的测量方法。

温度要在达到稳定时测量。

10.4.2 发热设备温度的测量

由于功能目的而预定会产生热量的设备要放在试验角中来进行试验。

试验角由相互成直角的墙板、地板、以及天花板(如有必要)组成,它们其全部采用约 20 mm 厚的胶合板并涂上无光黑色涂料。试验角的直线尺寸至少应当大于被试设备尺寸的 15%。设备的安装离墙板、天花板或地板的距离要按制造商的规定。如果这些距离未作出规定,则按下列规定:

- a) 对正常情况下是放在地板上或桌子上使用的设备要尽可能靠近两块墙板放置;
- b) 对正常情况下是固定在墙上的设备要安装在其中的一块墙板上,并象正常使用时可能出现的情况那样尽可能靠近另一块墙板和地板,或天花板;
- c) 对正常情况下是固定在天花板的设备要固定在天花板上,并象正常使用时可能出现的情况那样尽可能靠近两块墙板。

10.4.3 预定装在机柜中和墙壁上的设备

这种变送器要使用涂上无光黑色涂料的胶合板,按安装说明书的规定进行安装,当设备是要在机柜的板壁上安装时,胶合板厚度约 10 mm,当变送器是要在建筑物的墙壁上安装时,胶合板厚度约 20 mm。

10.5 耐热

10.5.1 电气间隙和爬电距离的完整性

当变送器在环境温度 40 °C 或最高额定环境温度(如果温度更高)下工作时,其电气间隙和爬电距离应当符合 6.7 的要求。

如果对变送器是否产生大量的热量有怀疑,则要使变送器在 4.3 的基准试验条件下,但环境温度为 40 °C 或最高额定环境温度(如果温度更高),通过变送器工作来进行检验。在本试验后,电气间隙和爬电距离不得减小到小于 6.7 的要求值。

如果外壳是非金属材料的,则要在上述为 10.4 的目的而进行试验时测量外壳零部件的温度。

10.5.2 非金属外壳

非金属材料的外壳应当能耐高温。

在经过下列之一的处理后,通过试验来检验是否合格。

- 非工作处理。变送器不通电,在 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 或在比 10.5.1 的试验时测得的温度高 $10^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的温度下(取其较高的温度)贮存 7 h。如果变送器装有用这种处理方法可能会受到损坏的元件,则可以对空外壳进行处理,然后在处理结束时装好控制仪表。
- 工作处理。变送器在 4.3.1 的试验条件下工作,但环境温度要比 40°C 高 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$,或比最高额定环境温度(如果高于 40°C)高 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

在经过处理后,危险带电零部件不得成为可触及,变送器应当能通过 8.1 的试验,以及如有怀疑,则再另外进行 6.8 的试验(但不进行潮湿预处理)。

10.5.3 绝缘材料

绝缘材料应当有适当的耐热能力。

对用来支撑与电网电源连接的且用绝缘材料制成的零部件,应当采用变送器内一旦发生短路而不会导致危险的绝缘材料制成。


在有怀疑的情况下,通过检查材料的数据来检验是否合格。如果材料数据不能令人确信,则要进行下列之一的试验。

- 采用至少 2.5 mm 厚的绝缘材料样品,用图 7 的试验装置来进行球压试验。试验在加热箱内进行,箱内温度为按 10.3a)或 10.3b)的规定测得的温度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$,或 $125^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$,取其较高的温度。对被试零部件的支撑要确保使其上表面呈水平状态,然后使试验装置的球面部分以 20 N 的力压在该表面上。1 h 后取下试验装置,并将样品浸入冷水中,使样品在 10 s 内冷却到接近室温。由球体引起的压痕的直径不得超过 2 mm 。

注 1: 如有必要,可以使用零部件的两个或多个截取部分来获得所要求的厚度。

注 2: 对骨架,仅支撑或保持端子在位的那些部分才需要进行该试验。

- GB/T 1633—2000 的方法 A 的维卡软化试验。维卡软化温度至少应当为 130°C 。

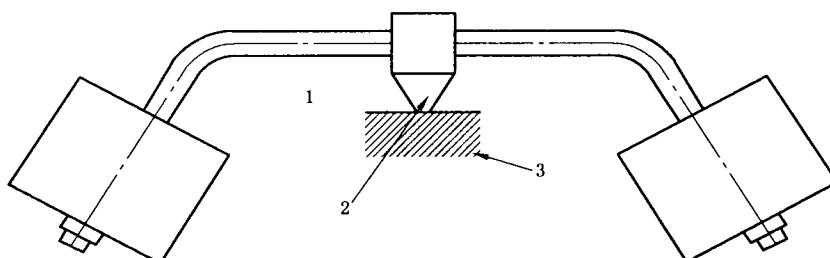

说明:

- 被试部分;
- 试验装置的球形部分;
- 支撑件。

图 7 球压试验装置

11 防流体危险

防流体危险的要求不适用于本部分。

12 防辐射(包括激光源)、声压力和超声压力

防辐射(包括激光源)、声压力和超声压力的要求不适用于本部分。

13 对释放的气体、爆炸和内爆的防护

对释放的气体、爆炸和内爆的防护的要求不适用于本部分。

14 元器件

14.1 概述

如果涉及安全,则元器件应当按其规定的额定值使用,除非已作出特定的例外规定。元器件应当符合下列之一的要求:

- a) 某个相关的国家标准或 IEC 标准的适用的安全要求,不要求符合该元器件标准的其他要求。
如果对应用有必要,则元器件应当承受本部分的试验,但不需要再进行已在检验元器件标准符合性时完成的等同或等效的试验。
- b) 本部分的要求,以及如果对应用有必要,相关的 GB 或 IEC 元器件标准任何附加的适用的安全要求。
- c) 本部分的要求,如果无相关的 GB 或 IEC 标准。
- d) 某个非 GB 或 IEC 标准的适用的安全要求。这些适用的安全要求至少要与相关的 GB 或 IEC 标准的适用的安全要求相当,只要该元器件已由经认可的检测机构按该非 GB 或 IEC 标准获得批准即可。

注:即使试验采用非 GB 或 IEC 标准,只要试验已由经认可的检测机构完成并确认符合适用的安全要求就无需重新进行试验。

14.2 印制线路板

印制线路板应当采用可燃性等级为 GB/T 11020—2005 的 V-1 或更优的材料。

14.3 用作瞬态过压限制装置的电路和元器件

如果在变送器内采取对瞬态过压进行抑制的措施,则任何过压限制元器件或电路应当承受表 11 中适用的脉冲承受电压,10 个正极性脉冲和 10 个负极性脉冲,脉冲间隔时间最长为 1 min,脉冲由 1.2/50 μ s 脉冲发生器(见 GB/T 16927)产生。该脉冲发生器应当产生 1.2/50 μ s 的开路电压波形和 8/20 μ s 的短路电流波形,且输出阻抗(峰值开路电压除以峰值短路电流)应当符合表 12 的规定。

表 11 脉冲承受电压

电网电源标称相线-中线 电压/V(交流或直流)	规定的脉冲承受电压/V		
	测量类别		
	II	III	IV
50	500	800	1 500
100	800	1 500	2 500
150	1 500	2 500	4 000
300	2 500	4 000	6 000
600	4 000	6 000	8 000
1 000	6 000	8 000	12 000

表 12 脉冲发生器的输出阻抗

测量类别	输出阻抗/Ω
III 和 IV	2
II	12(见注)

注:可以在较低阻抗的发生器上串联电阻,使阻抗增加到该相应的数值。

14.4 电源变压器

如果电源变压器在设备外部进行试验(见 4.4.2.3)可能会影响试验结果,则应当在和设备内存在的相同的条件下来进行试验。

通过 4.4.2.3 规定的短路和过载试验,然后通过 4.4.2.1b)和 c)的试验来检验是否合格。如果对变压器安装在设备内能否通过 4.4.4 和 10.2 的其他试验有任何怀疑,则要重新对安装在设备内部的变压器进行试验。

14.5 熔断器座

对装有预定要由操作人员来更换熔断器的熔断器座,在更换熔断器时应当不能触及到危险带电零部件。

通过用铰接式试验指(见图 B.2)在不施加力的情况下进行试验来检验是否合格。

A.4 潮湿接触电流的测量电路

用图 A.4 的电路测量潮湿接触电流,并按式(A.4)计算:


$$I = \frac{U}{500} \quad \text{.....(A.4)}$$

式中:

I ——电流,单位为安培(A);

U ——电压表指示的电压,单位为伏特(V)。

该电路代表无皮肤接触电阻的人体阻抗。

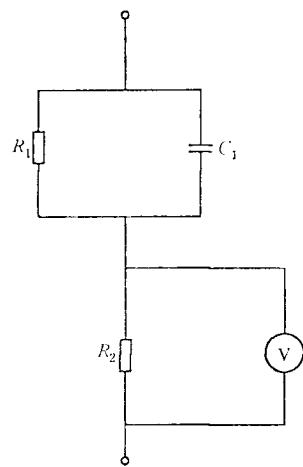

说明:

$R_1 = 375 \Omega$;


$R_2 = 500 \Omega$;

$C_1 = 0.22 \mu\text{F}$ 。

图 A.4 潮湿接触电流的测量电路

附录 B
(规范性附录)
标准试验指
(见 6.2)


单位为毫米

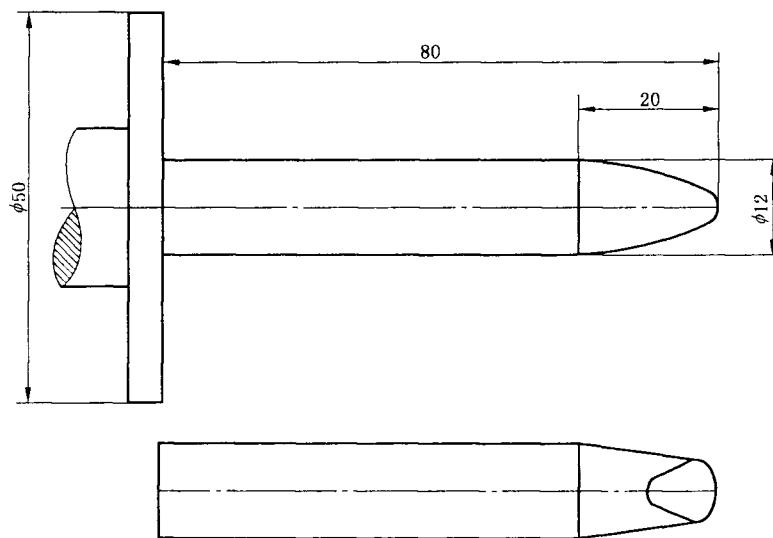

指尖的尺寸和公差见图 B.2。

图 B.1 刚性试验指(GB/T 16842—2008 的试具 11)

单位为毫米

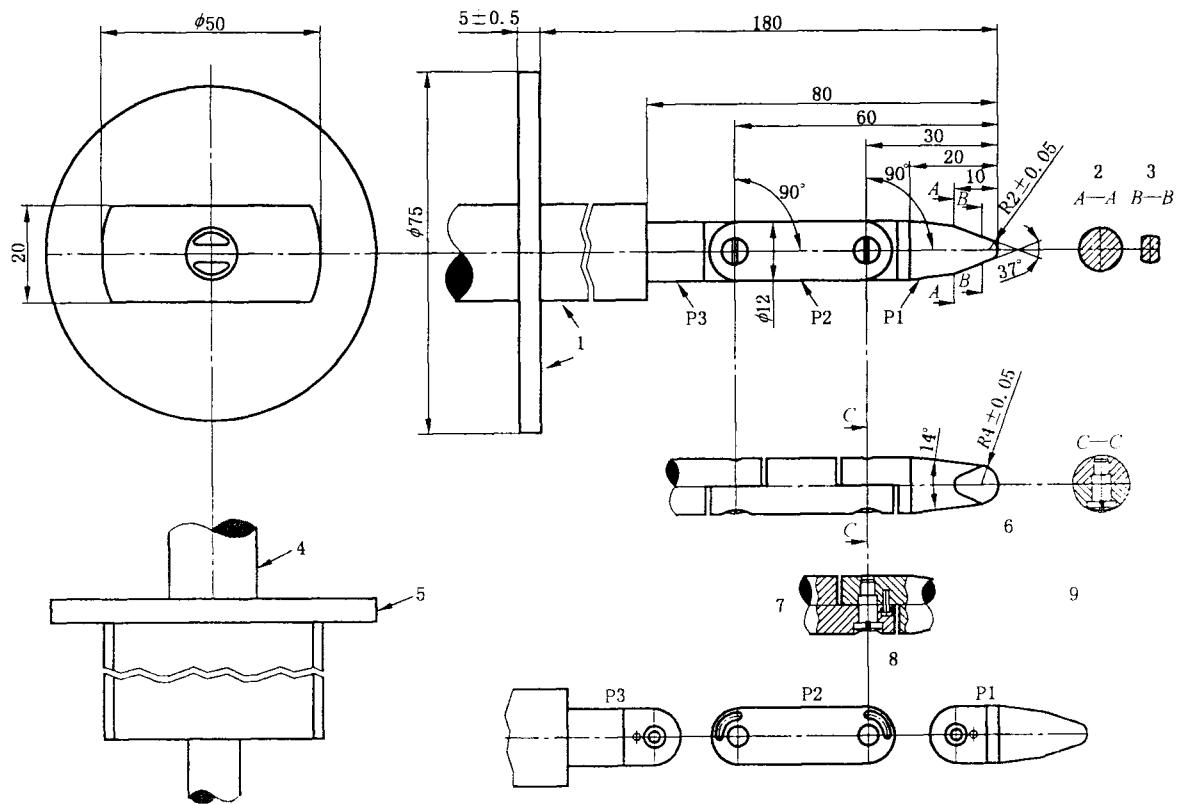

说明：

1——绝缘材料；

2——A—A 剖面；

3——B—B 剖面；

4——手柄；

5——挡板；

6——球形；

7——细节 X(示例)；

8——侧视图；

9——所有边缘倒角。

示规定公差的尺寸的公差为：

——对角度： ${}^0_{-10}'$

——对线性尺寸：

 $\leq 25 \text{ mm}$ 时， ${}^0_{-0.05} \text{ mm}$ ； $> 25 \text{ mm}$ 时， $\pm 0.2 \text{ mm}$ 。

试验指材料：经过热处理的钢材等。

该试验指的两个关节可以弯曲 $90^\circ + 10^\circ$ ，但是只可以在同一平面内弯曲。为了使弯曲角度限制在 90° ，采用销和槽的解决方法仅仅是各种可能解决的途径之一。由于这一原因，所以图中未给出这些细节的尺寸和公差。实际设计应当保证 $90^\circ + 10^\circ$ 的弯曲角。

图 B.2 铰接式试验指(GB/T 16842—2008 的试具 B)

附录 C
(规范性附录)
电气间隙和爬电距离的测量

图 C.1 中例 1～例 11 中规定的、适用于各种实例的沟槽宽度 X 按不同的污染等级规定如下。
下面的例子中规定的尺寸 X 有一个最小值，取决于表 C.1 给出的污染等级。

表 C.1 污染登记表


污染等级	尺寸 X 最小值/mm
1	0.25
2	1.0
3	1.5

如果所涉及的电气间隙小于 3 mm，则最小尺寸 X 可减小到该电气间隙的三分之一。

测量电气间隙和爬电距离的方法在下面例 1～例 11 中说明。这些例子不区分裂缝和沟槽也不区分绝缘的类型。


需要做出以下一些假定：

- a) 如果跨越沟槽的宽度大于或等于 X ，爬电距离要沿沟槽的轮廓线进行测量(见例 2)。
- b) 假定任何凹槽桥接有一段长度等于 X 的绝缘连杆，而且桥接在最不利的位置(见例 3)。
- c) 在相互间能处于不同位置的零部件之间测量电气间隙和爬电距离时，要在这些零部件处于最不利的位置测量。

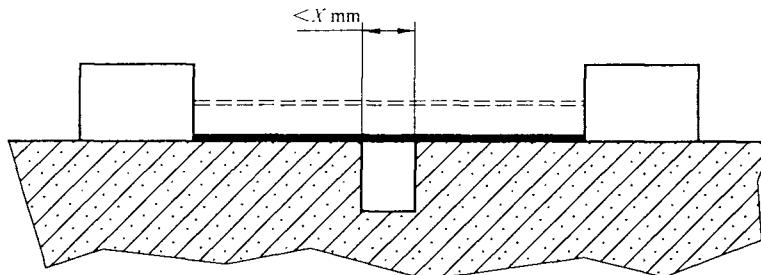

例 1 所测量的路径包含一条任意深度，宽度小于 X 、槽壁平行或收敛的沟槽。


直接跨沟槽测量爬电距离和电气间隙。

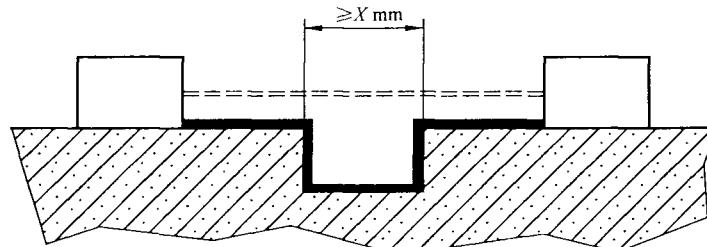

例 2 所测量的路径包含一条任意深度，宽度等于或大于 X 、槽壁平行的沟槽。

电气间隙就是“视线”距离。爬电距离是沿沟槽轮廓线伸展的通路。


图 C.1 电气间隙和爬电距离测量方法的例子

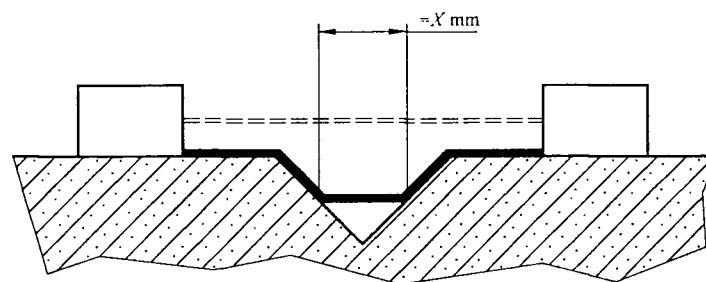

例 3 所测量的路径包含一条宽度大于 X 的 V 形沟槽。


电气间隙就是“视线”距离。

爬电距离是沿沟槽轮廓线伸展的通路,但沟槽底部用长度为 X 的连杆“短接”。

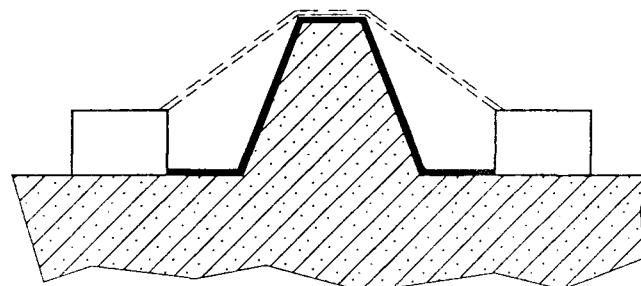


例 4 所测量的路径包含一根肋条。

电气间隙是越过肋条顶部最短直达空间通路。爬电距离是沿肋条轮廓线伸展的通路。

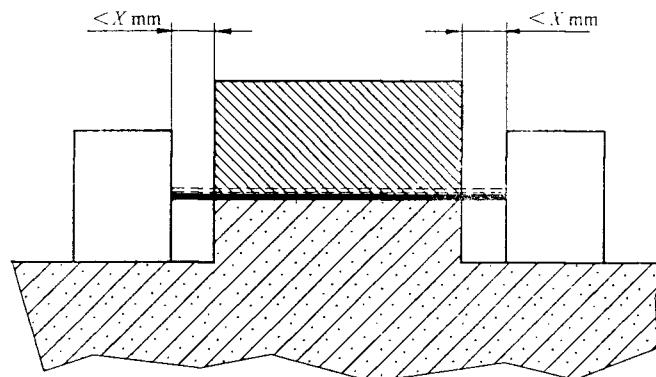

例 5 所测量的路径包含一条未粘合的接缝,该接缝的两侧各有一条宽度小于 X 的沟槽。

爬电距离和电气间隙是如图所示的“视线”的距离。

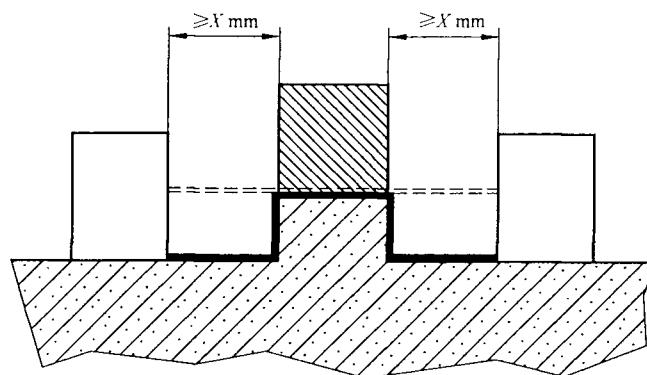


例 6 所测量的路径包含一条未粘合的接缝,该接缝的两侧各有一条宽度大于或等于 X 的沟槽。

电气间隙是“视线”的距离。


爬电距离是沿沟槽轮廓线伸展的通路。

图 C.1 (续)

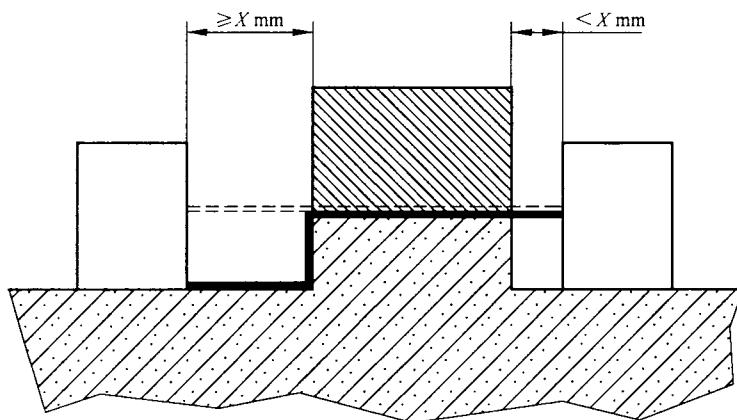


例 7 所测量的路径包含一条未粘合的接缝,该接缝的一侧有一条宽度小于 X 的沟槽,另一侧有一条宽度等于或大于 X 的沟槽。

爬电距离和电气间隙如图所示。

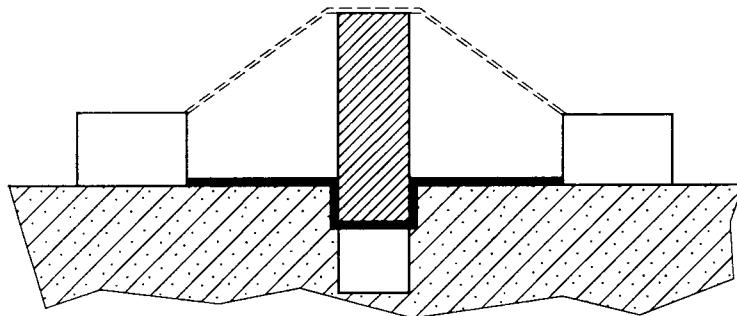


例 8 通过未粘合接缝的爬电距离小于越过挡板的爬电距离。

电气间隙是越过挡板顶部最短直达空间距离。

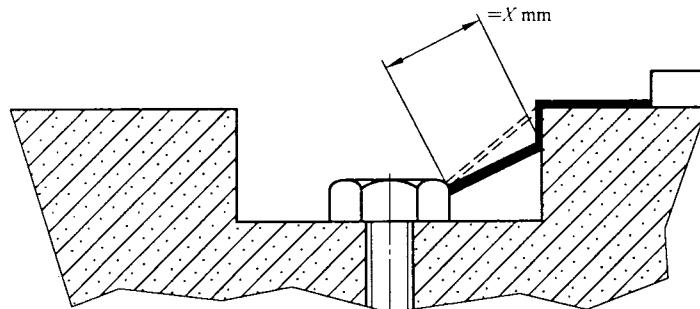


例 9 由于螺钉头与凹槽槽壁之间的空隙太窄,所以不必考虑该空隙。

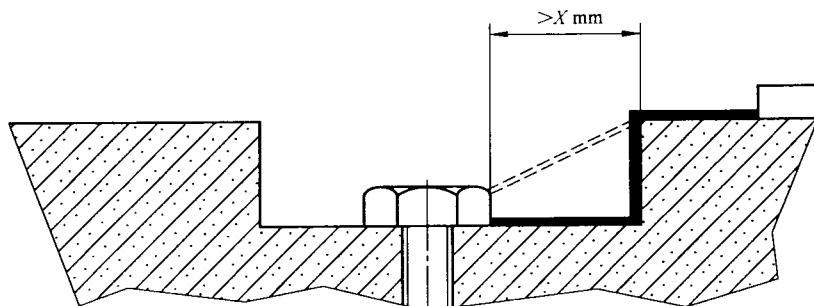

例 10 由于螺钉头与凹槽槽壁之间的空隙足够宽,所以必须考虑该空隙。

当该空隙的距离等于 X 时,爬电距离的测量值就是从螺钉到槽壁的距离。

图 C.1 (续)

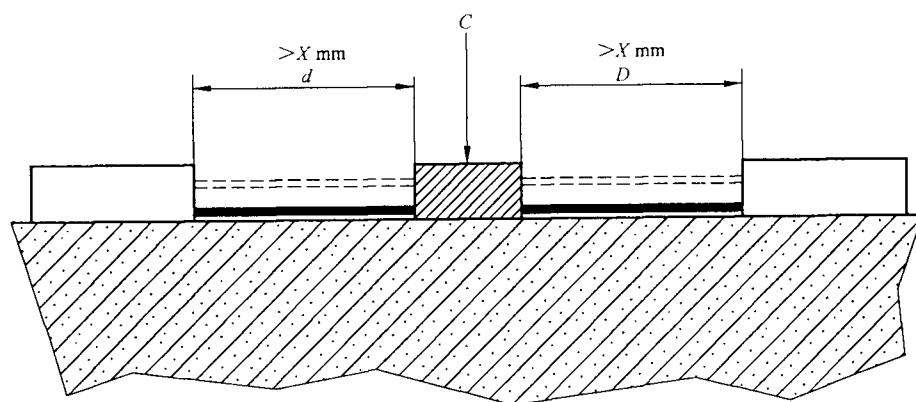

例 11 C 为一浮地零部件。
电气间隙和爬电距离 $d+D$ 。
—— 爬电距离；
---- 电气间隙。

图 C.1 (续)

附录 D
(规范性附录)
其间规定绝缘要求的零部件
(见 6.4 和 6.5.2)

下列符号在图 D.1~D.3 中用来表示：

a) 要求：

- B 要求基本绝缘；
- D 要求双重绝缘和加强绝缘。

b) 电路和零部件：

- A 与保护导体端子不连接的可触及零部件；
- H 正常条件下是危险带电的电路；
- N 正常条件下不超过 6.3.2 限值的电路；
- R 与基本绝缘组合形成保护阻抗[见 6.5.3b)]；
- S 保护屏；
- T 可触及的外部端子；
- Z 次级电路的阻抗。

所给出的次级电路也可以被认为只是零部件。

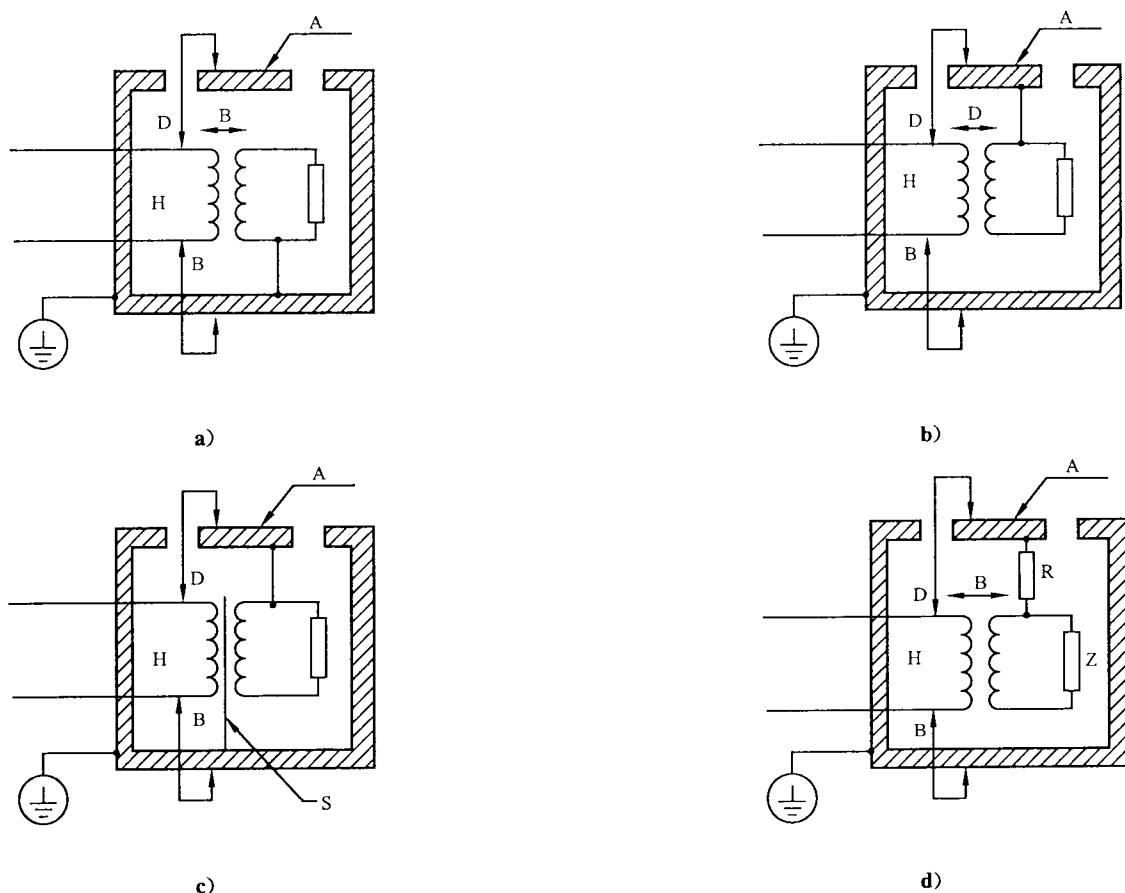


图 D.1a)~d) 危险带电电路与正常条件下不超过 6.3.2 限值
且具有可触及零部件的外部端子的电路之间的防护

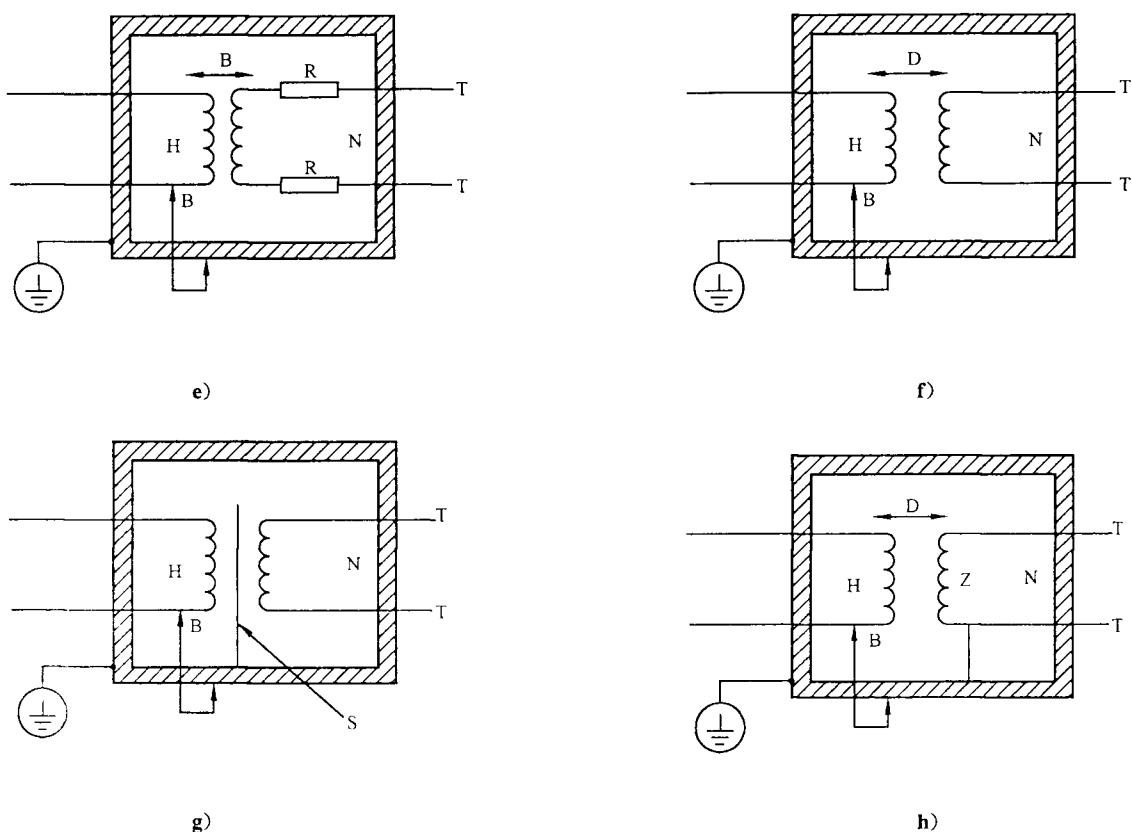


图 D.1e)~h) 危险带电电路与正常条件下不超过 6.3.2 限值
且具有外部端子的其他电路之间的防护

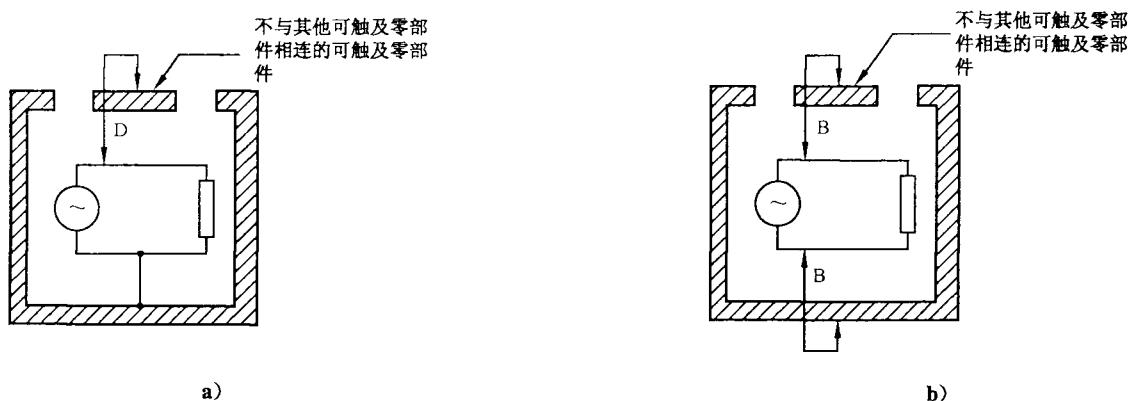


图 D.2a)和 b) 不与其他可触及零部件相连的可触及件对内部危险带电电路的防护



图 D.2c)和 d) 正常条件下不超过 6.3.2 限值的次级电路的
可触及端子对初级危险带电电路的防护

注：图 D.2c) 和 D.2d) 所示的电路也可以有其他防护措施，例如保护屏、电路保护连接（见 6.5.1）和保护阻抗（见 6.5.3）。

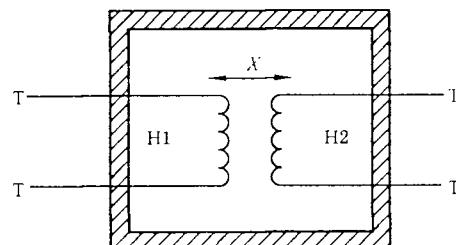


图 D.3 两个危险带电电路的外部可触及端子的防护

注：未与保护导体端子连接的可触及零部件和两个危险带电电路中任一电路之间的绝缘要求如图 D.1a) ~ D.1d) 所示。

X 的试验电压按下面最严酷的一种情况来确定：

B(基本绝缘)——如果危险带电电路 H1 和危险带电电路 H2 两者是已连接好的，则试验电压根据电路之间的绝缘所承受的最高额定工作电压来确定；

D(双重绝缘)——如果危险带电电路 H1 是已连接好的，危险带电电路 H2 的端子在进行连接时又是可触及的，则试验电压根据危险电路 H1 的绝缘所承受的最高额定工作电压来确定；

D(双重绝缘)——如果危险带电电路 H2 是已连接好的，危险带电电路 H1 的端子在进行连接时是可触及，则试验电压根据危险电路 H2 的绝缘所承受的最高额定工作电压来确定。

附录 E
(规范性附录)
污染等级的降低

表 E.1 给出了通过采用附加防护使内部环境污染等级的降低

附加防护	从外部环境污染等级	从外部环境污染等级
	2 降至	3 降至
采用 GB 4208—2008 的 IPX4 外壳	2	2
采用 GB 4208—2008 的 IPX5 或 IPX6 外壳	2	2
采用 GB 4208—2008 的 IPX7 或 IPX8 外壳	2(见注)	2(见注)
采用气密密封的外壳	1	1
采用连续加热	1	1
采用密封	1	1
采用使用涂层	1	2

注:如果设备制造时已确保其内部是低湿度的,且说明书又规定,在打开外壳后再次合上外壳时,必须在湿度受控的环境中进行或者必须使用干燥剂,则污染等级就能降至 1 级。

附录 F
(规范性附录)
例行试验

制造商对其生产的带有危险带电零部件和可触及导电零部件的设备应当 100% 的进行 F.1~F.3 的试验。

除非能清楚地表明其试验结果在后续的制造阶段是有效的,否则应当使用完全组装好的设备来进行试验。进行试验时不得拆掉设备电线、改装或拆开设备,但是如果扣式盖子和摩擦紧固的旋钮对试验有影响,则应当将其拆下。设备在试验期间不得通电,但其电源开关应当置于通位。

设备不需要包上金属箔,也不需要进行潮湿预处理。

F.1 保护接地

在一端为器具输入插座的接地插销或插头连接式设备的电源插头的接地插销、或者永久性连接式设备的保护导体端子,以及另一端为 6.5.1 要求与保护导体端子相连的所有可触及导电零部件之间进行接地连续性试验。

注: 对试验电流值不作规定。

F.2 电网电源电路

在一端为连接在一起的电网电源端子,以及另一端为连接在一起的所有可触及导电零部件之间,施加 6.8 规定的(进行潮湿预处理)对应于基本绝缘的试验电压。就本标准而言,预定要与其他设备的非带电的电路相连的任何输出端子的接触件被认为是可触及导电零部件。

试验电压应当在 2 s 内升至规定值,并至少保持 2 s。

不得出现击穿或重复的飞弧,不考虑电晕效应和类似现象。

F.3 其他电路

在一端为连接在一起的在正常工作时能成为危险带电的浮地输入电路的端子,以及另一端为连接在一起的可触及导电零部件之间施加试验电压。

还要在一端为连接在一起的在正常使用时能成为带电的浮地输出电路的端子,以及另一端为连接在一起的可触及导电零部件之间施加试验电压。

对每一种情况施加的电压值为工作电压的 1.5 倍。如果电压限制(箝位)装置在低于 1.5 倍的工作电压下动作,则施加的电压值为 0.9 倍的箝位电压,但不小于工作电压。

注: 在具有与保护导体端子相连的可触及导电零部件的设备中,可触及导电零部件是能与器具输入插座的接地插销或电源插头的接地插销相连的,在进行试验时,要将设备与任何外部接地装置进行电气隔离。

不得出现击穿或重复的飞弧,不考虑电晕效应和类似现象。

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

工业自动化产品安全要求

第3部分：温度变送器的安全要求

GB 30439.3—2013

*

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)

北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 3.5 字数 92 千字

2014年4月第一版 2014年4月第一次印刷

*

书号: 155066·1-48430 定价 48.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107



GB 30439.3-2013